


Montageanleitung:
Glas-Vordach - 2031 - FARA H

Installation manual:
Glass canopy - 2031 - FARA H

Art. 77292031250-46

Art. 77292031500-46

 
Art. 77292031999-46



17.52mm
(8+8+1.52)



 1000mm
max.











load 2 kn/m²




Glasbearbeitung
nötig
glass-machining
needed


Im Lieferumfang enthalten - Scope of supply

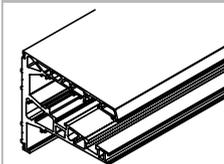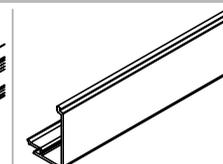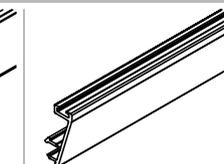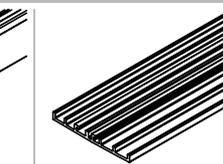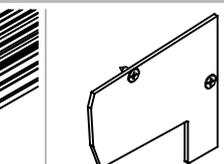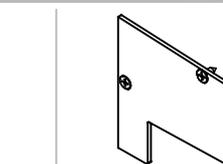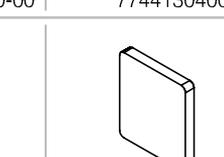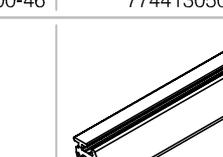 1x 77441300xxx-46	 1x 77441314xxx-46	 1x 77441303xxx-46	 1x 77441313000-00	 1x 77441304000-46	 1x 77441305000-46
 2x/meter 77441306000-00	 2x/meter 77441307000-00	 2x/meter 77441308000-00	 2x/pro Glas 77441309000-00	 3x/meter 77441310000-00	 4x 77441311000-00


Montagewerkzeug:
Mounting tools:

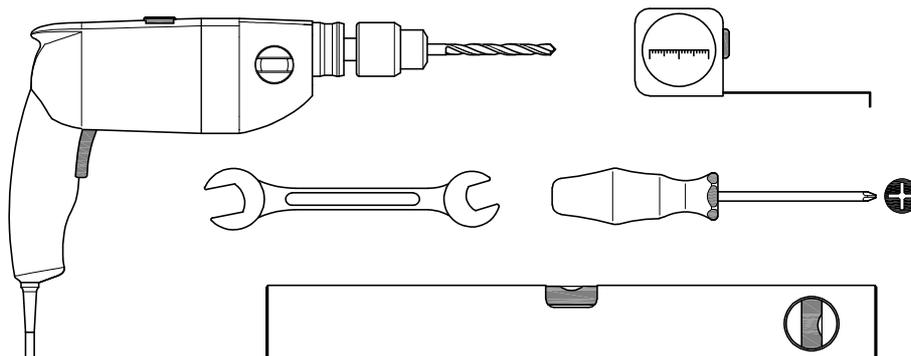

Zusammenbau - Assembly

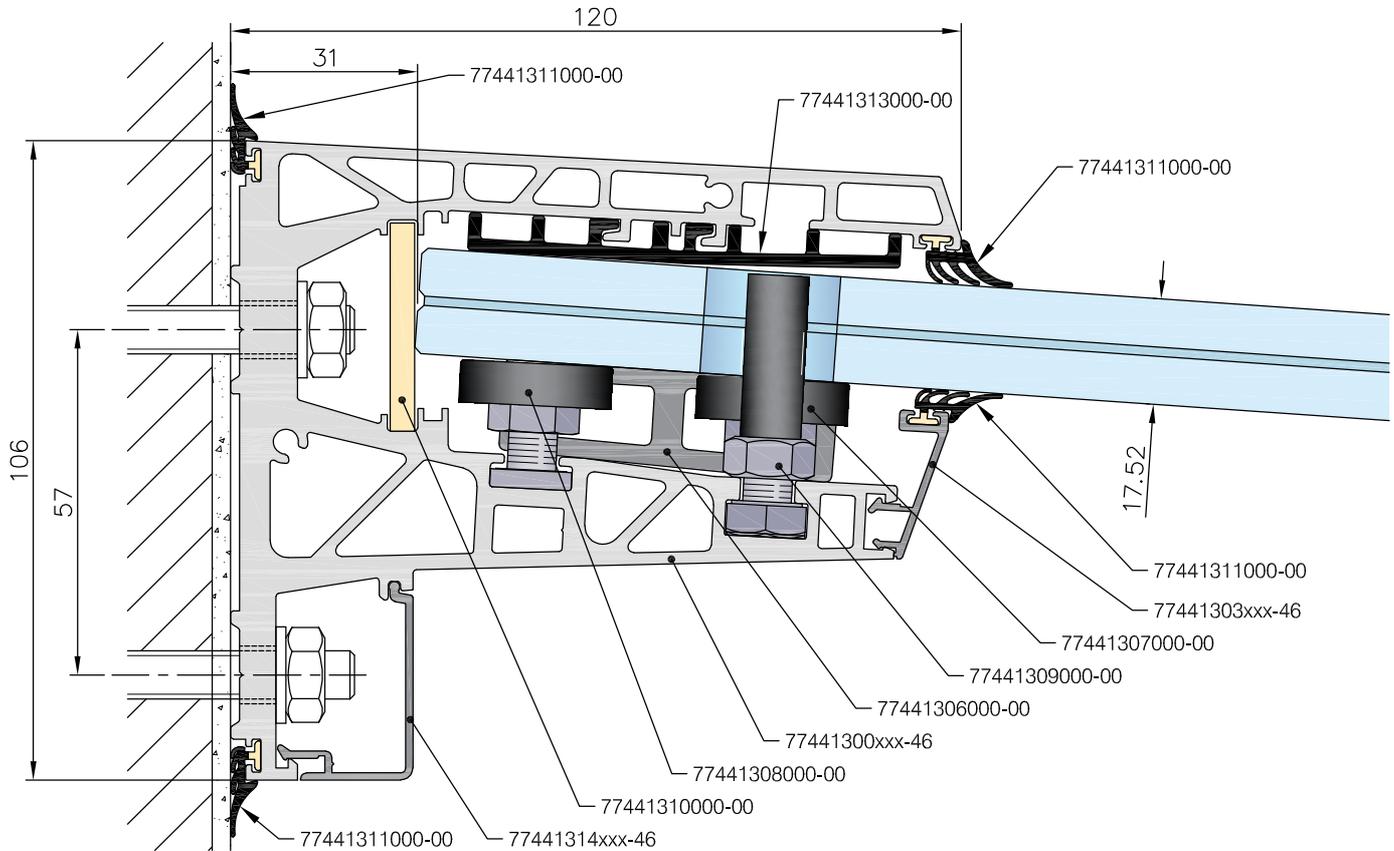


Glasbearbeitung - Glass preparation

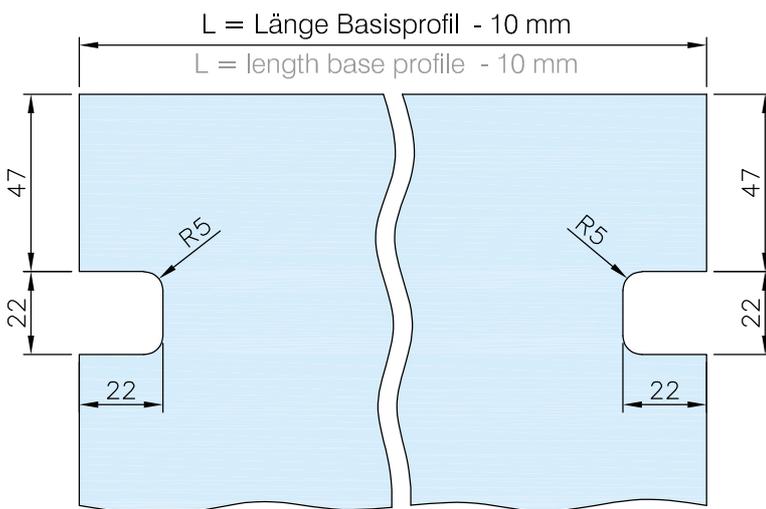

Wir empfehlen für die optimale Stabilität des Vordachsystems die Benutzung von gehärtetem und laminiertem Glas 8+8+1.52 SG (Folie aus starrem Kunststoff - z.B. SentryGlas®)


We recommend the use of tempered and laminated glass 8+8+1.52 SG (rigid plastic film - e.g. SentryGlas®) for optimum canopy system stability.

Projecting roof systems

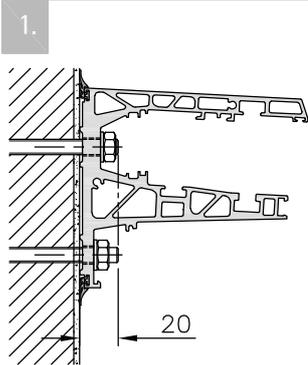


Das Basisprofil (inkl. Dichtungen) mit statisch geeignetem Befestigungs-Ankern* an der Wand befestigen. Dabei müssen alle Montage Bohrlöcher benutzt werden. Das Profil sollte als Bohrschablone benutzt werden.

Fasten the base profile (incl. gaskets) to the wall with statically suitable fixing anchors*. All mounting holes must be used. May use the profile as drilling template.

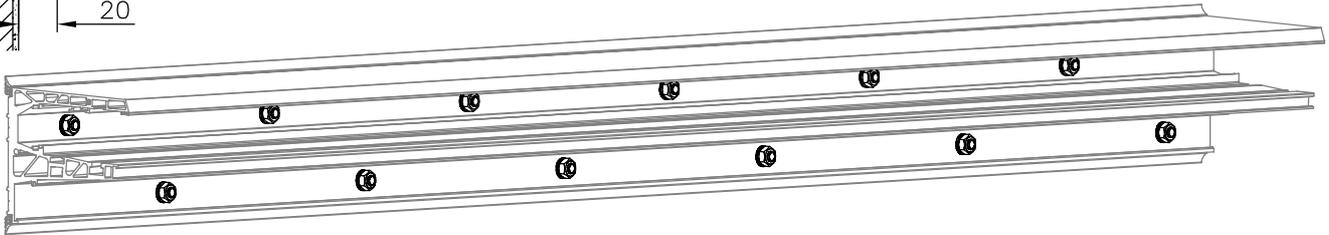


! * Die Verwendbarkeit der Schrauben muss grundsätzlich vom Monteur geprüft und der Beschaffenheit des tragenden Baukörpers angepasst werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Haftung für Schäden die aus unsachgemäßer Montage resultieren. Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

* The usability of the screws must always be checked by the installer and adapted to the condition of the load-bearing structure. We expressly accept no liability for damage resulting from improper installation. Installation should only be carried out by a specialist.

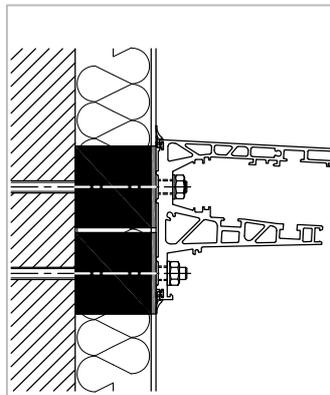


Bei der Montage auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) empfehlen wir die Verwendung von HIK Iso-Konsolen der Firma HILTI. Mehr Infos unter: www.hilti.de

For installation on external thermal insulation systems we recommend the use of HIK Iso brackets from HILTI. More information at: www.hilti.de

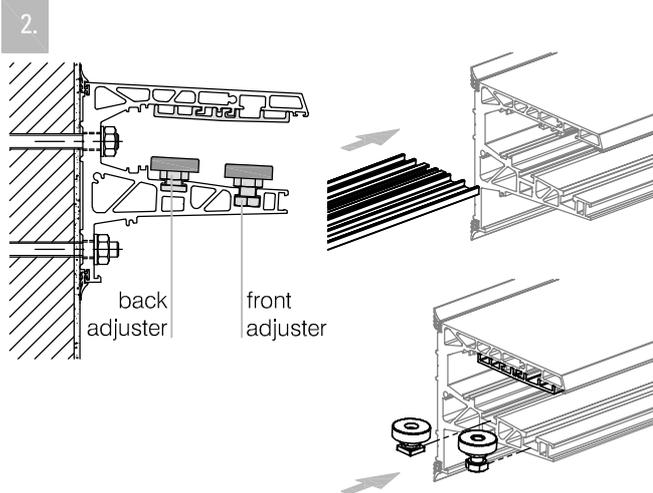


Das obere Ausgleichsprofil und die Einstellschrauben in das Basisprofil einsetzen. Die Anzahl der Schrauben variiert je nach Profil Länge. Es gilt zu beachten das die vorderen und hinteren Einstellschrauben nicht in einer Achse zu einander liegen. Damit sie gut mit dem Schraubenschlüssel zu erreichen sind. **Abbildung A.**

Insert the upper compensation profile and the adjustment screws into the base profile. The number of screws varies depending on the profile length. It is important to note that the front and rear adjustment screws are not on the same axis. So that they are easy to reach with the wrench. **Figure A.**

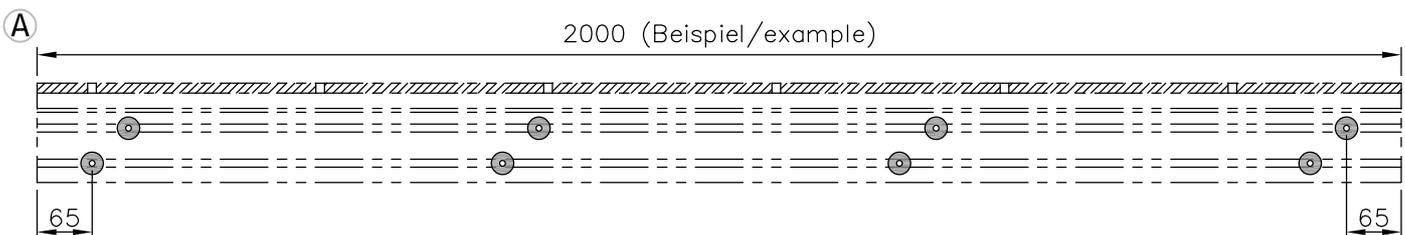


Anzahl der Stellschrauben pro 1 Meter Profil:	2 Stk. vorne	2 Stk. hinten
Quantity of adjust screws per 1 meter profile:	2 pcs. front	2 pcs. back

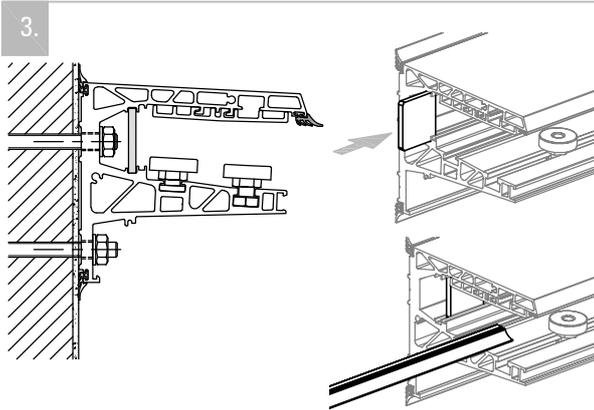


Die Anschlagstücke und die obere Dichtung in das Basisprofil einschieben. Die Anzahl der Anschlagstücke variiert je nach Profil Länge. **Abbildung B.**

Insert the spacer plates and the upper gasket into the base profile. The number of spacers varies depending on the profile length. **Figure B.**

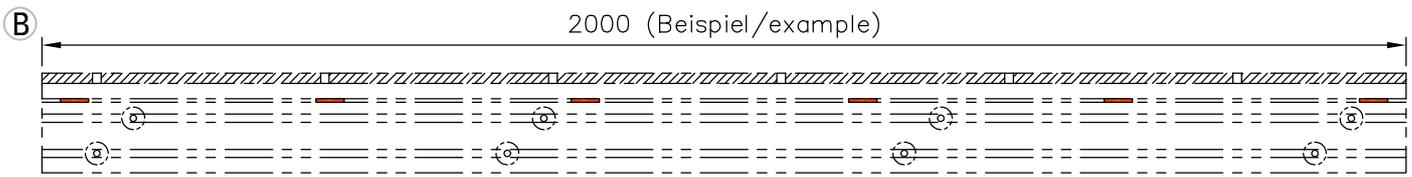

Anzahl der Anschlagstücke pro 1 Meter Profil: 3 Stk.
Quantity of spacer plates per 1 meter profile: 3 pcs.

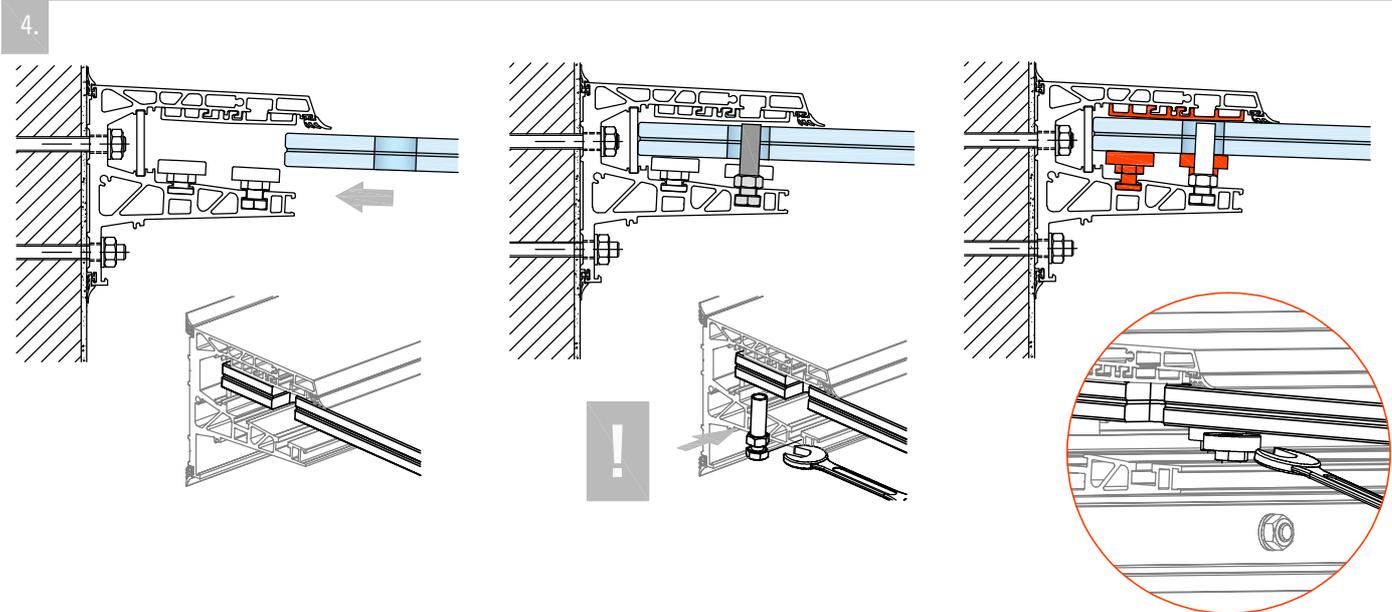

Glas Installation: Die Glasscheibe zwischen die Einstellschrauben und das Ausgleichsprofil führen. Das Glas muss dabei bis an die hintern Anschlagstücke stoßen. Danach muss das Glas mit den Einstellschrauben an das obere Ausgleichsprofil gebracht werden.

ACHTUNG: Um das Glas zu sichern müssen umgehend die Sicherungsschrauben an beiden Seiten des Profils eingesetzt und mit den Muttern gesichert werden. (Die Sicherungstifte müssen sich innerhalb der Glasaussparungen befinden)



Mit den vorderen und hinteren Stellschrauben kann dann die Neigung des Glases justiert werden.

Glass installation: Guide the glass between the adjustment screws and the compensation profile. The glass must touch the rear spacer plates. Then the glass must be brought to the upper compensation profile with the adjustment screws.

ATTENTION: To secure the glass, immediately insert the safety pin screws on both sides of the profile and secure them with the nuts (the safety pins must be located inside the glass cut outs).

The decline of the glass can then be adjusted with the front and rear adjustment screws.

5.

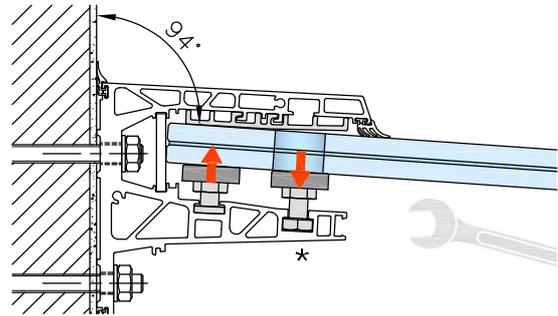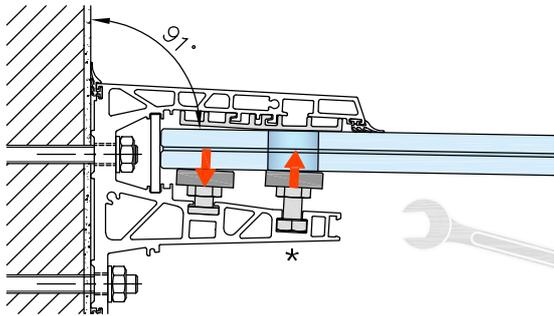

Neigung des Glases justieren:

1. Glas heben: - hintere Stellschraube eindrehen
- vordere Stellschraube rausdrehen



2. Glas senken: - vordere Stellschraube eindrehen
- hintere Stellschraube rausdrehen

Adjust the angle of the glass:

1. lift glass: - turn down rear adjusting screw
- turn up front adjusting screw

2. lower glass: - turn down front adjusting screw
- turn up rear adjusting screw

6.

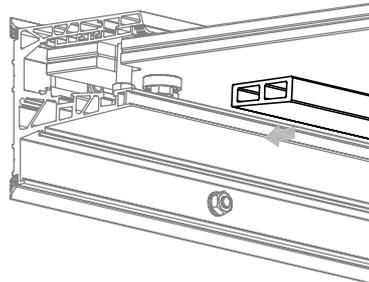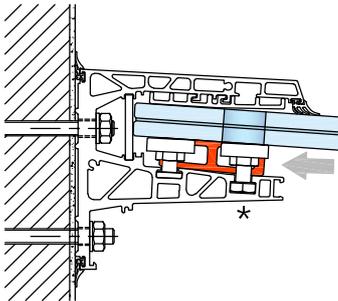


Klemmp Profile zwischen Glas und Basisprofil einpressen. Die Anzahl Klemmp Profile variiert je nach Profil Länge. **Abbildung C.**

Press the clamping profiles between the glass and the base profile. The number of clamping profiles varies depending on the profile length. **Figure C.**


! Es ist wichtig das die Last des Glases von den Klemmp Profilen aufgenommen wird. Das Glas darf nicht allein auf den Einstellschrauben liegen.

It is important that the load of the glass is taken up by the clamping profiles. The glass may not rest on the adjustment screws only.

*Darstellung ohne Sicherungsschraube.
Shown without safety pin screws.


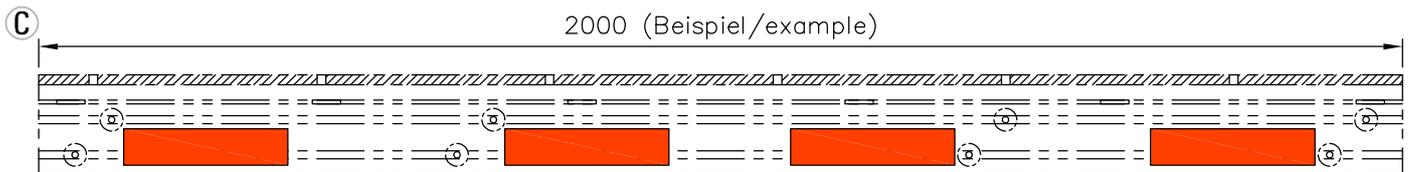


Anzahl der Klemmp Profile pro 1 Meter Profil: 2 Stk.
Quantity of clamping profiles per 1 meter profile: 2 pcs.

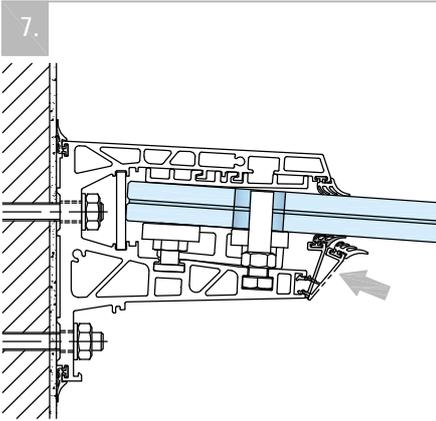



Profilabdeckung inkl. Dichtung an das Basisprofil ansetzen und in das Basisprofil bis zum einrasten andrücken.

Set the profile cover incl. seal on the base profile and press it into the base profile until it clicks into place.

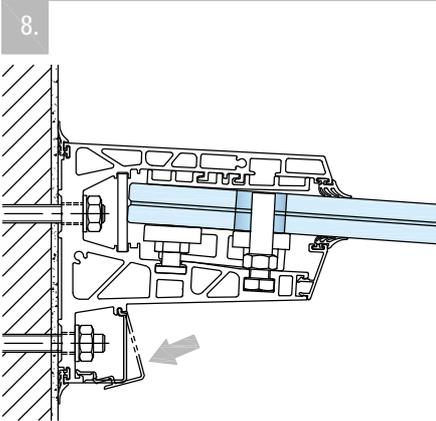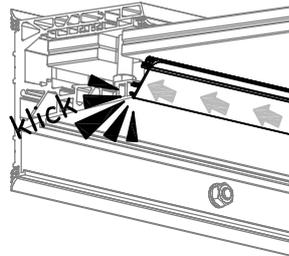


Schraubenabdeckung an das Basisprofil ansetzen und bis zum einrasten andrücken. Alternativ und wenn genug Platz vorhanden ist, kann das Schraubenabdeckungsprofil auch seitlich in das Basisprofil eingeschoben werden.

Set the screw cover on the base profile and press it in until it clicks into place. Alternatively, and if there is enough space, the screw cover profile can also slide into the side of the base profile.

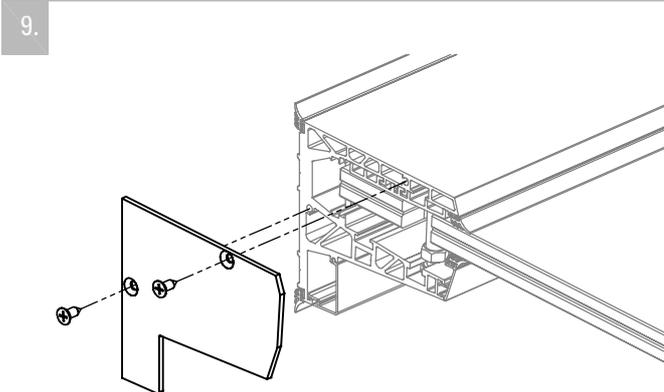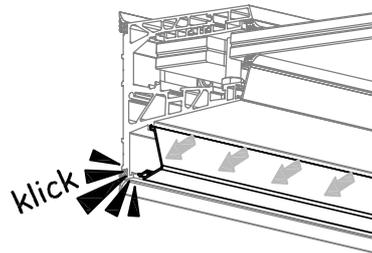

Die linke und rechte Endkapp mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben befestigen.

Fasten the left and right end caps with the screws in the scope of supply.

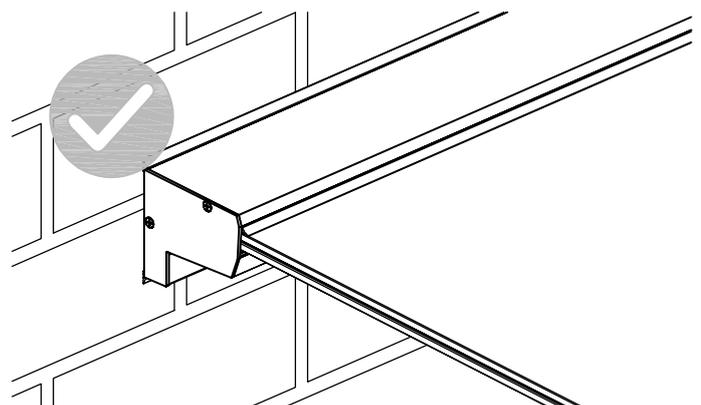

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
 46446 Emmerich am Rhein
 T +49 (0)2822 962 0
 F +49 (0)2822 962 221
 E sales@g-fittings.com