

Max 150 kg



10 - 10,76 mm
12 - 12,76 mm



3500 mm



Min 600 / Max 1200




Ilimitate/ Ilimitado



+ 6 / - 3 mm





Erforderliche Werkzeuge
Required tools

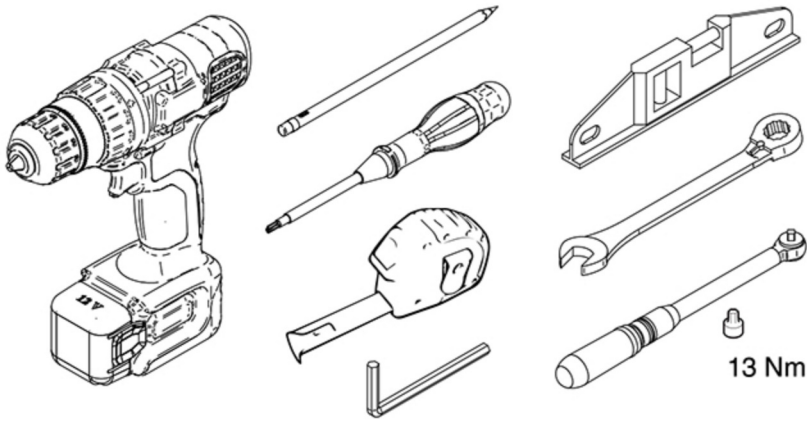

Reinigen Sie das Glas und das Profil vor dem Einbau
Clean the glass and profile before installing



Wir empfehlen unseren Glasreiniger Hendrika
7791180100000
We recommend our glass cleaner Hendrika
7791180100000

Einzelteile:
Components:

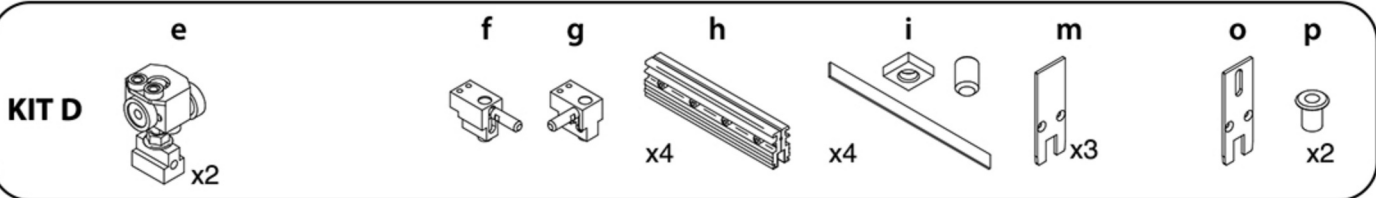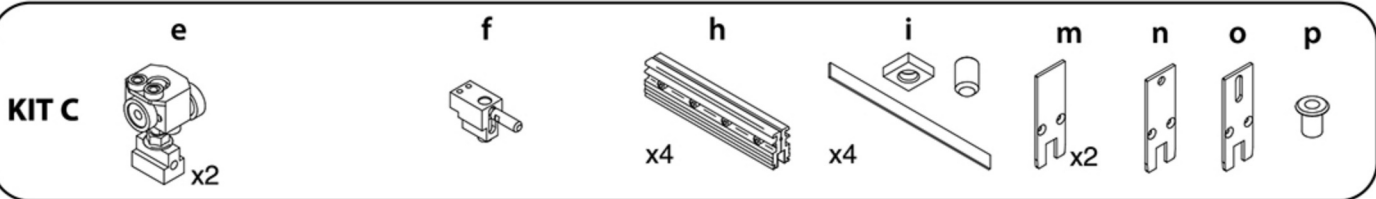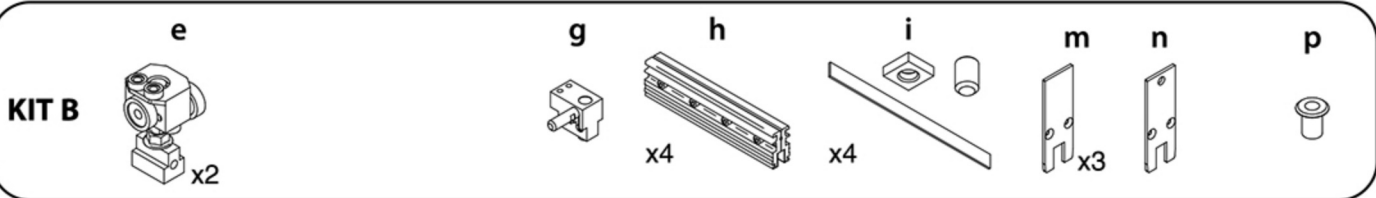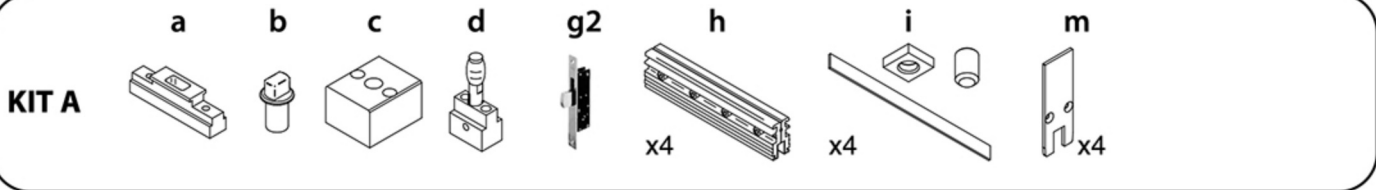

Profile:
Profiles:




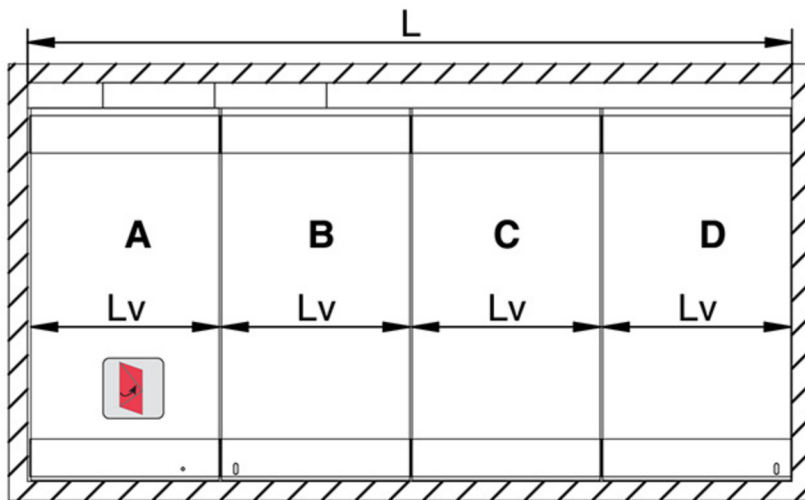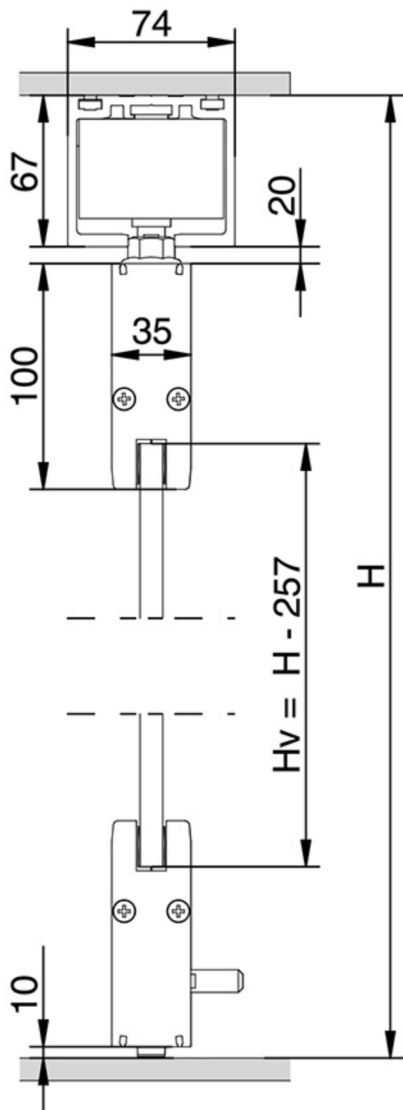


$$H_v = H - 257$$

$$L_v = \frac{L - 6}{N} - 6$$

N = number of panels

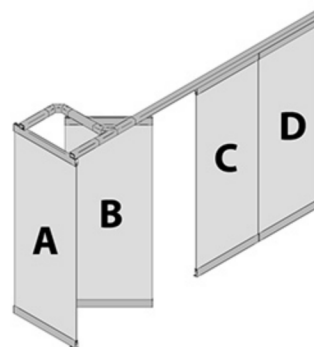

Profile:
Profiles:

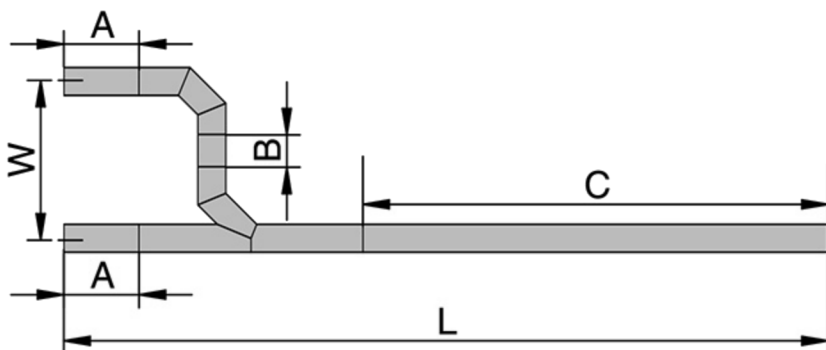

$$A = N \times 70$$

$$W = L_v - 140$$

$$B = W - 417$$


$$C = L - A - 594$$

Glassklemm profile
Glass clamp profiles




LP=LV


Panels B - D

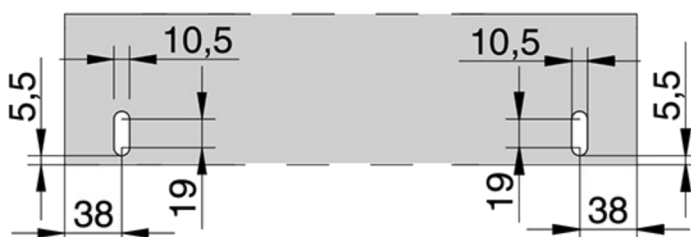


Panel A

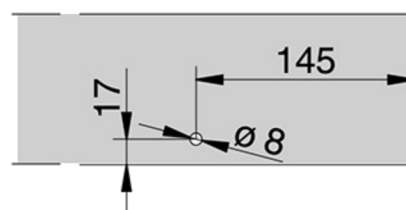

1a Profil Montage:
Profile assembly:

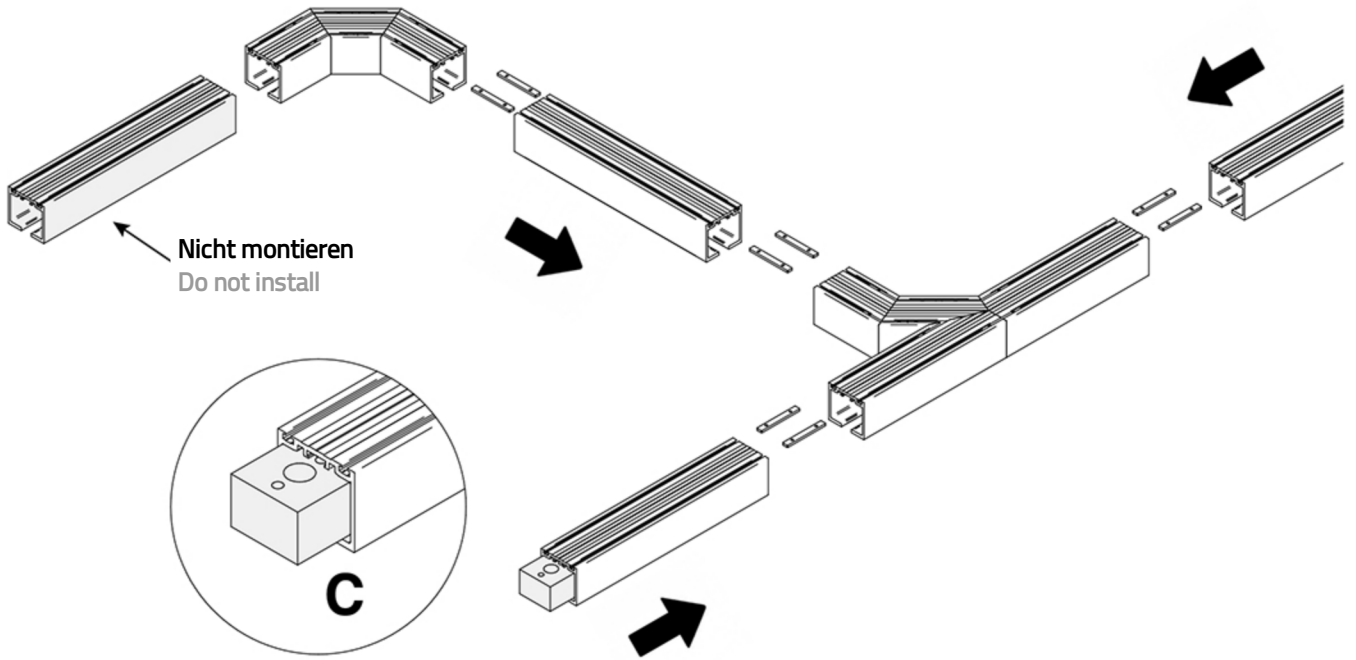


1b Profile anschrauben:
Screwing the profiles:

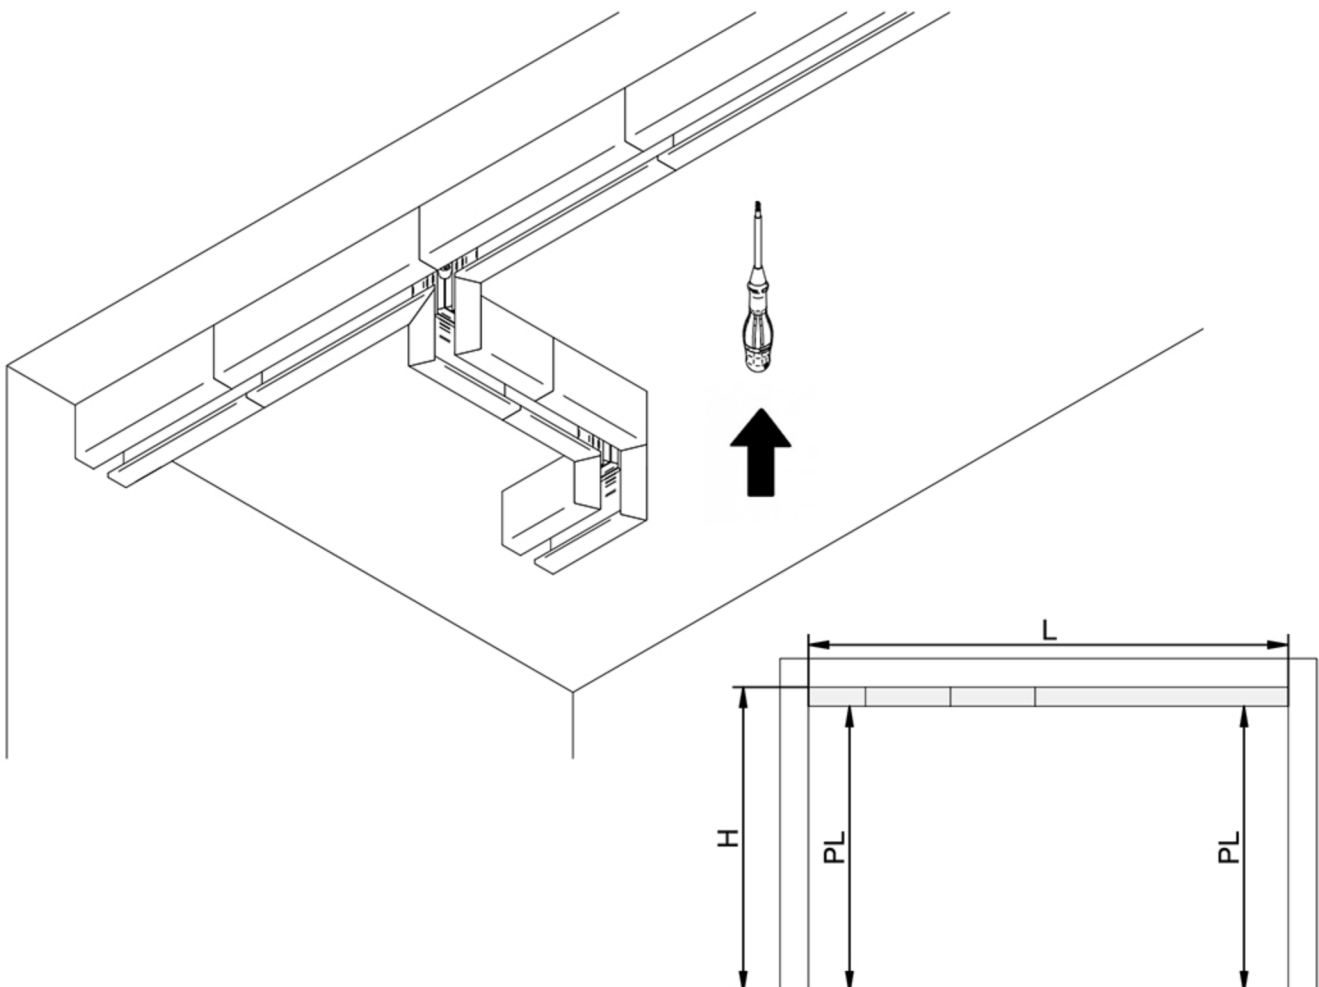


2 Montage der Klemmen: Clamps installation:

Abstandshalter an die Klemme anbringen
Attach the spacer to the clamp

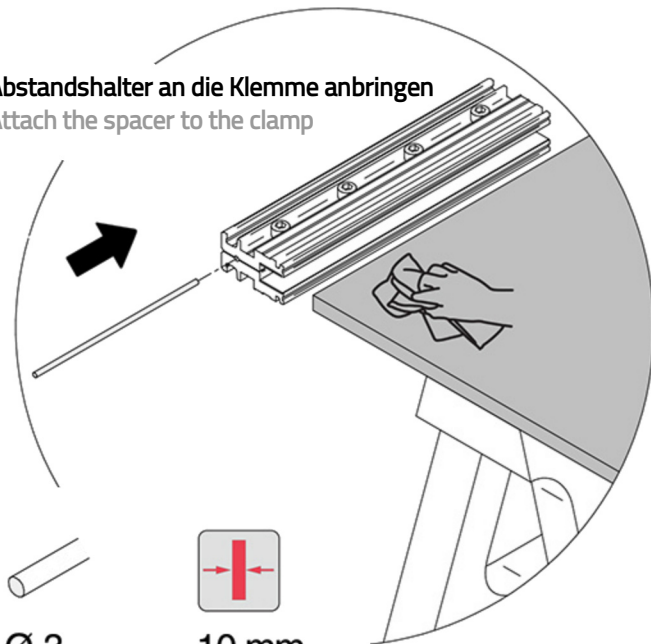


Ø 3	10 mm
Ø 3,5	10,76 mm
Ø 4	12 mm
Ø 4,5	12,76 mm

Montieren Sie die Klemme an das Glas
Install the clamp to the glass

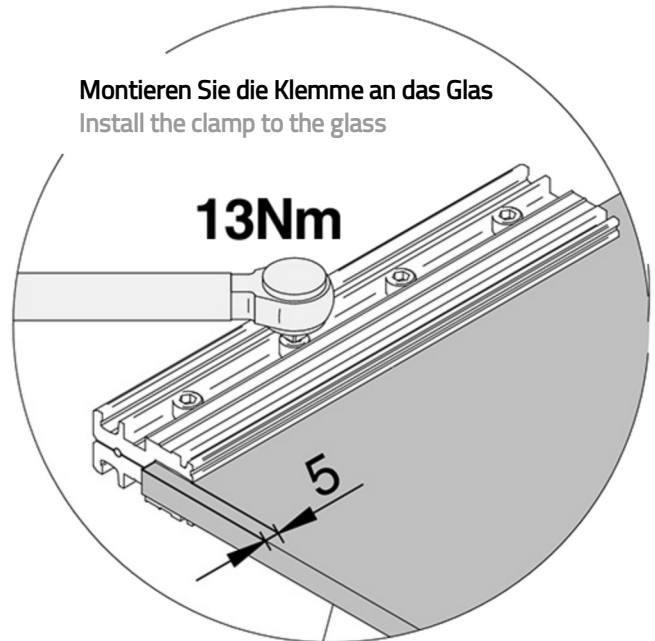


13Nm

5

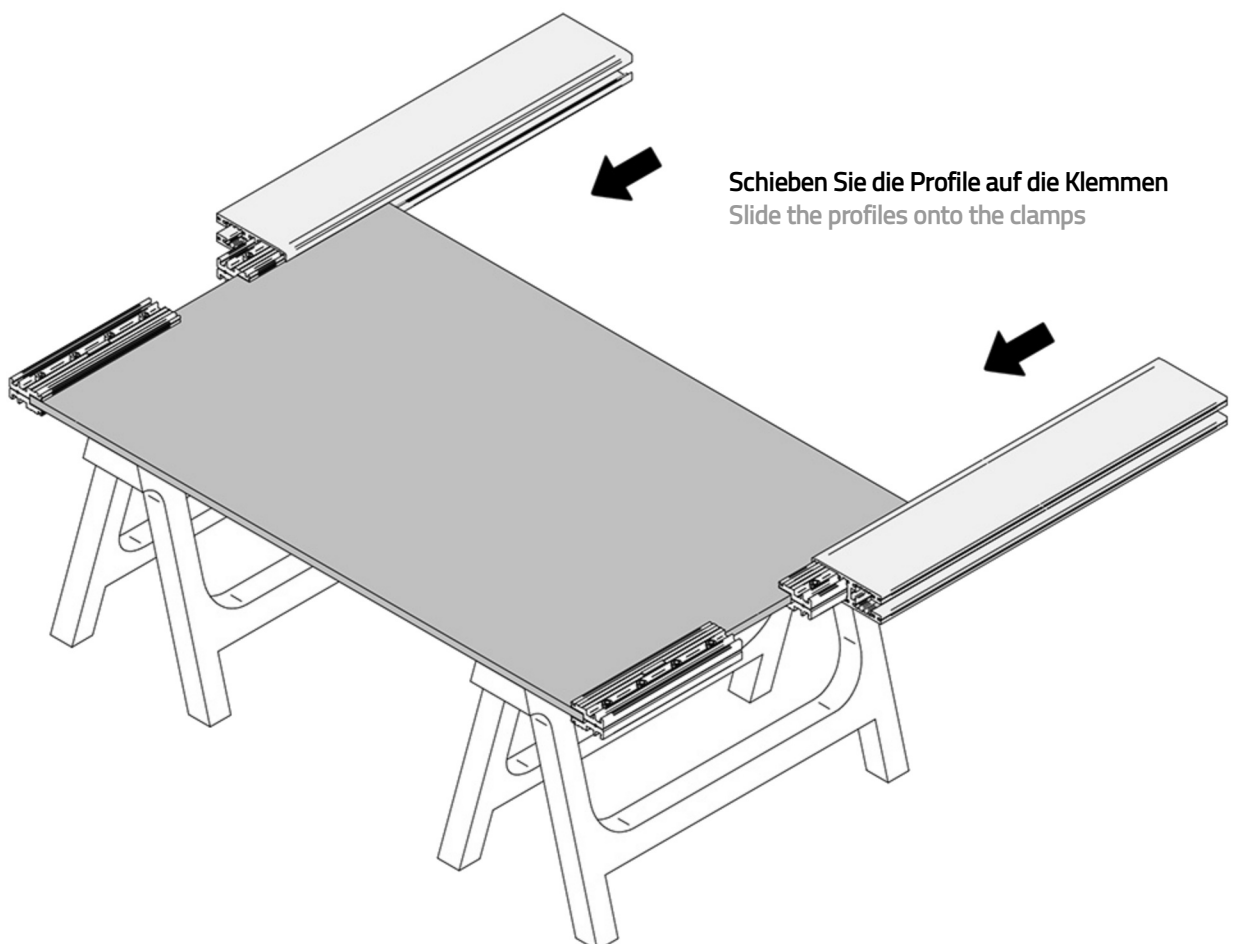


Schieben Sie die Profile auf die Klemmen
Slide the profiles onto the clamps




3 Festziehen des Klemmprofils:
Tightening of the clamp profile:

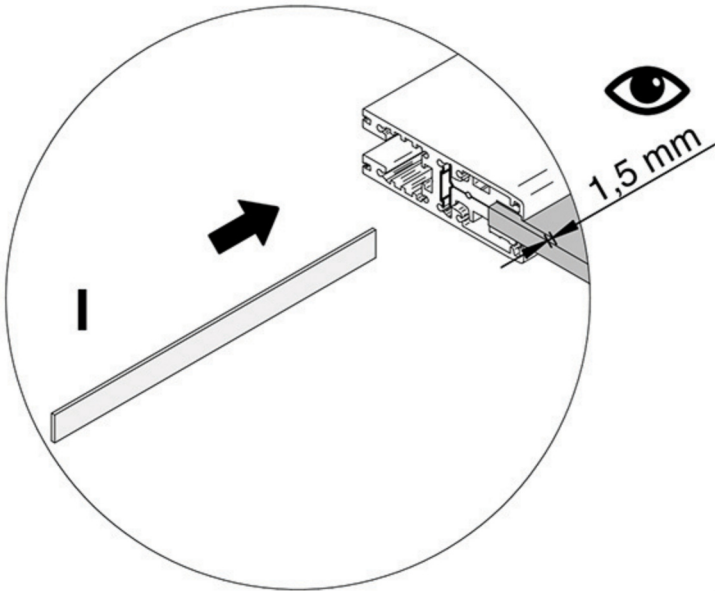









Setzen Sie das Plättchen in das Klemmprofil ein
Insert the platelet in the clamp profile

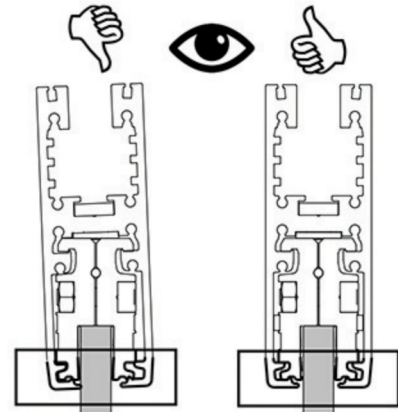











Überprüfen Sie die richtige Position der Klemme
Verify the right position of the clamp

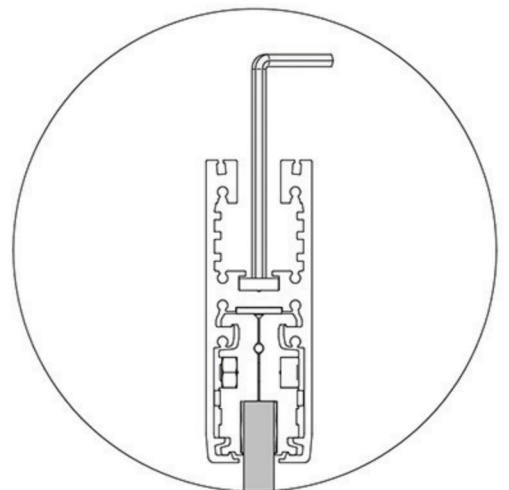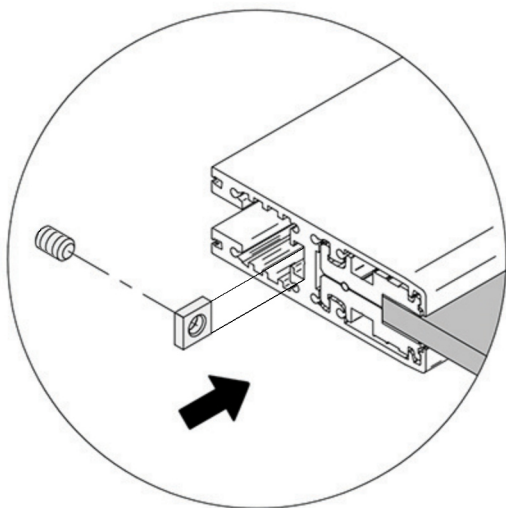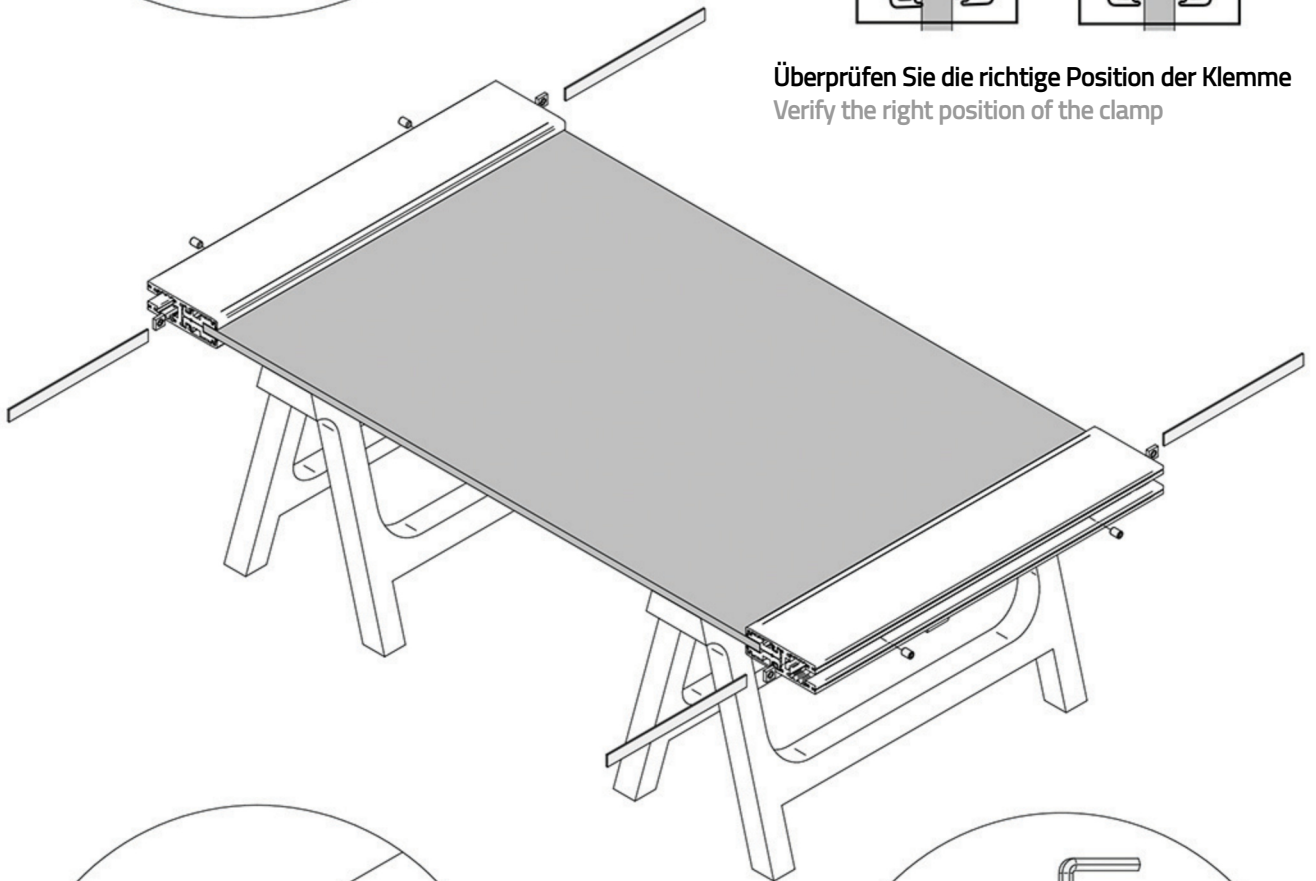









4 Montage des Glaspanels "D" Assembly of glass panel "D"

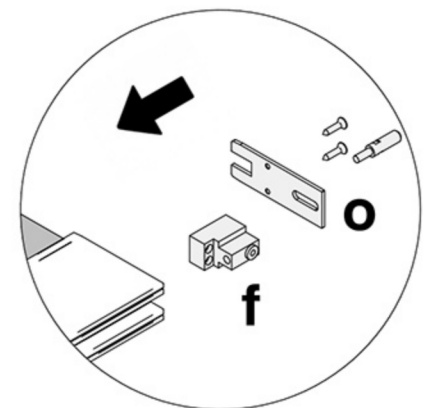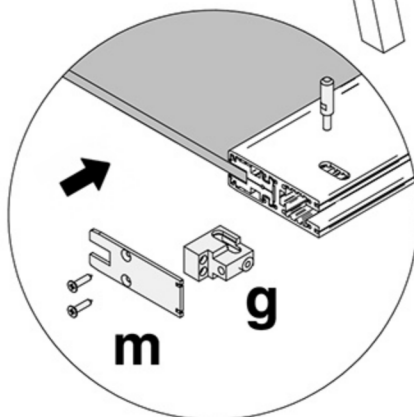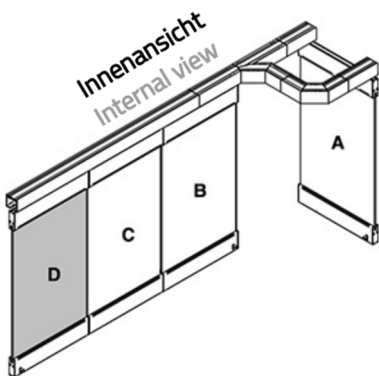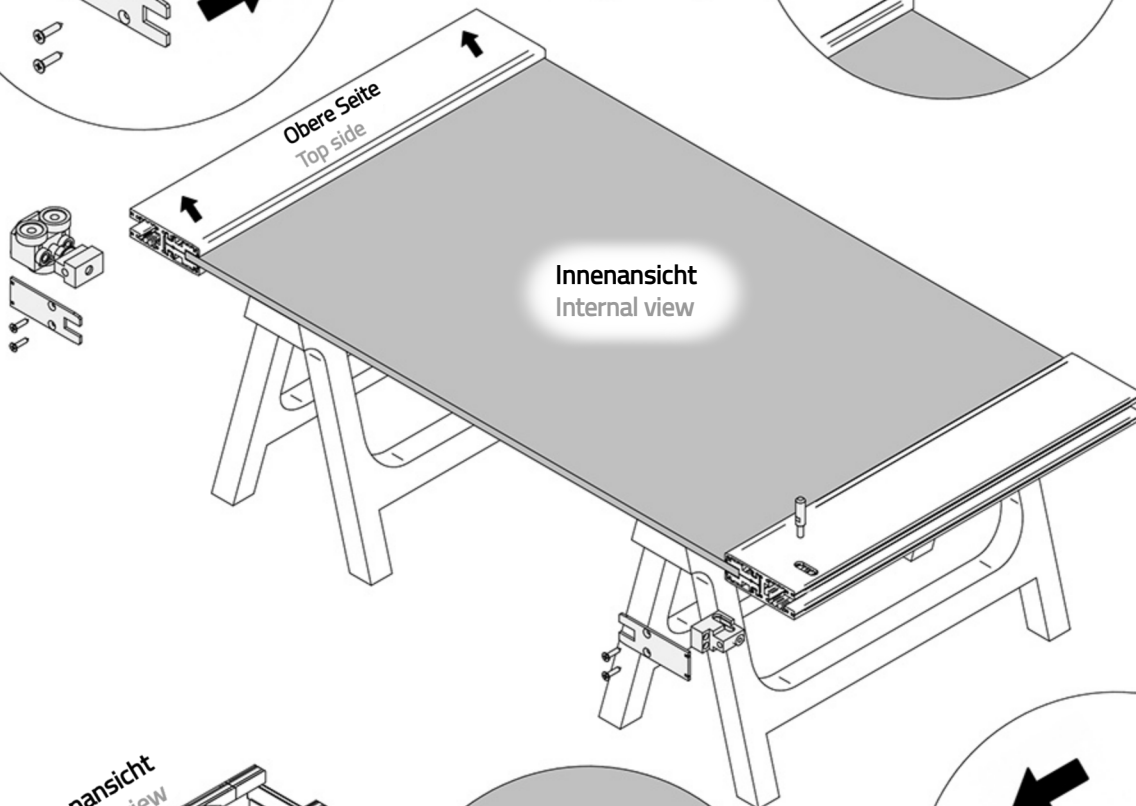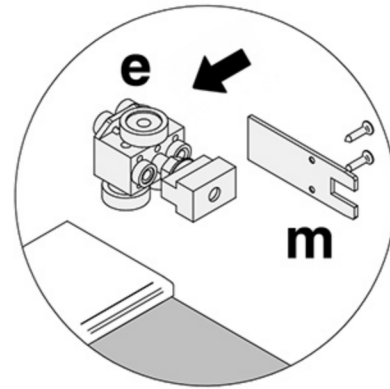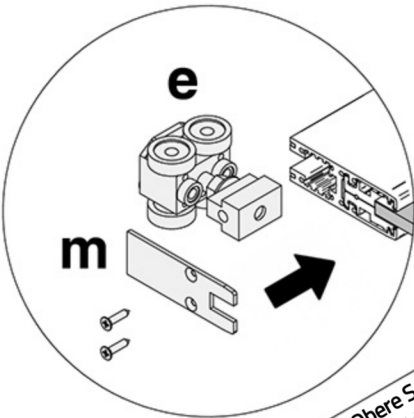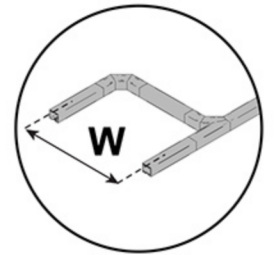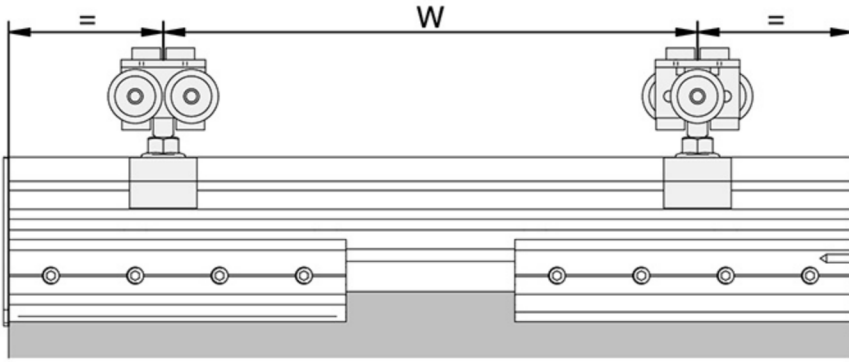








5 Montage des Glaspanels "C" Assembly of glass panel "C"

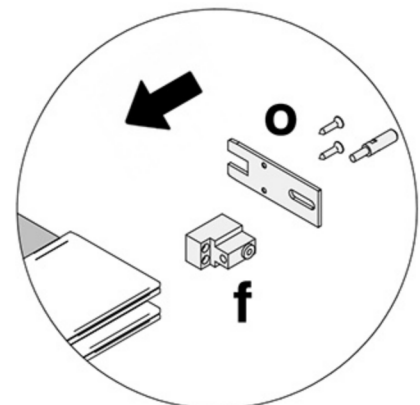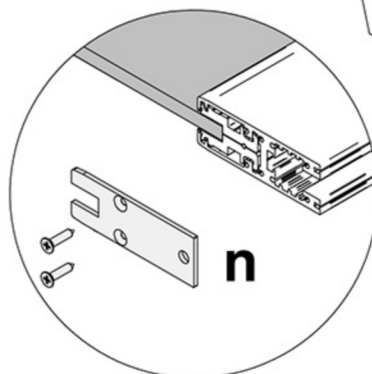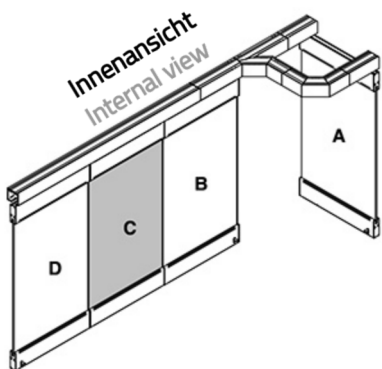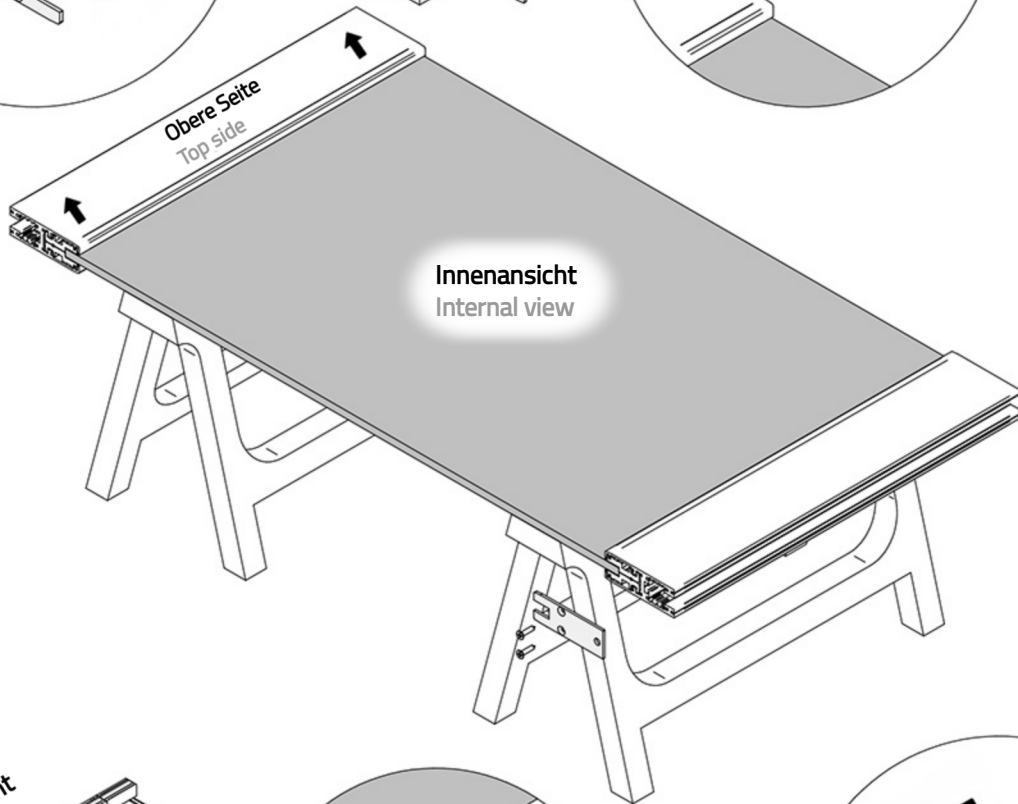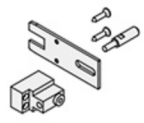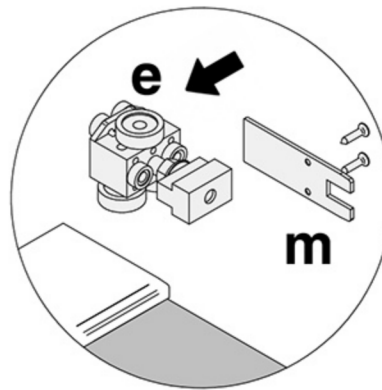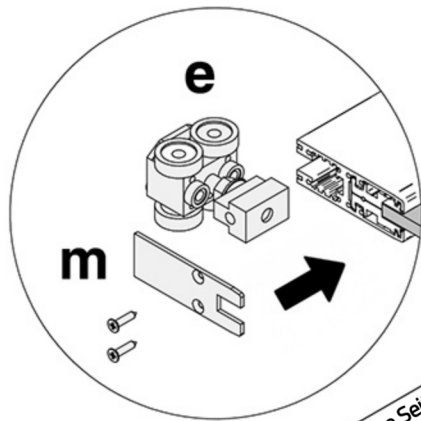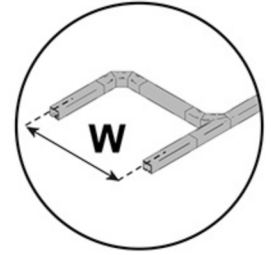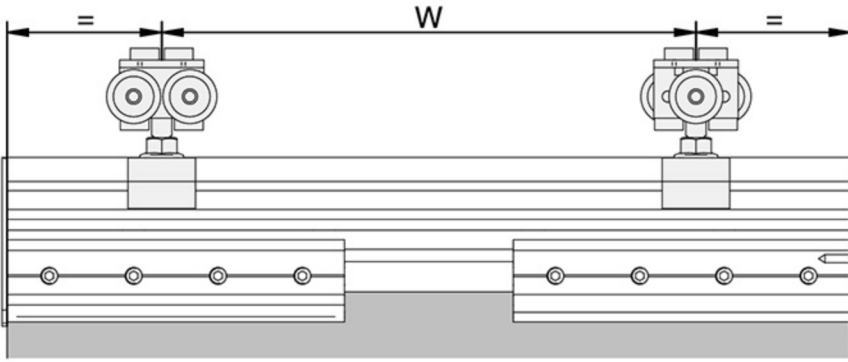


6 Montage des Glaspansels "B" Assembly of glass panel "B"

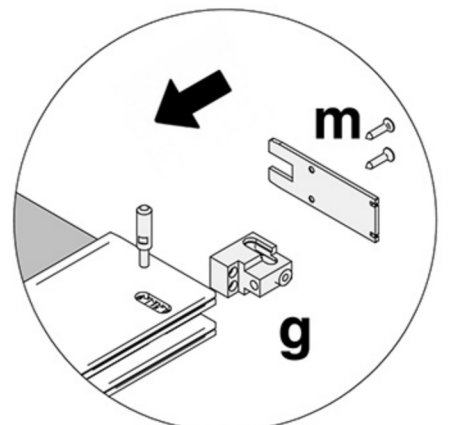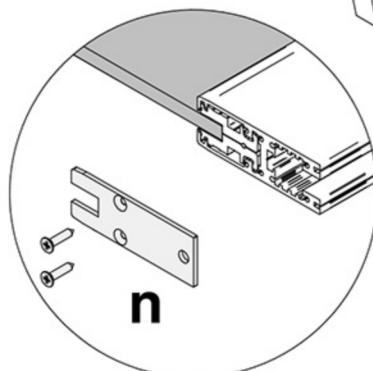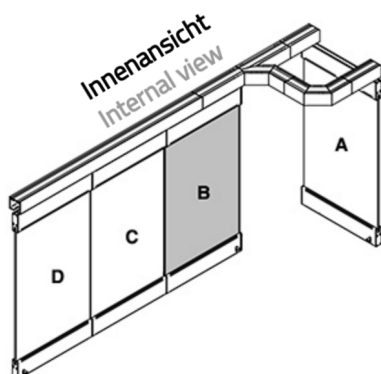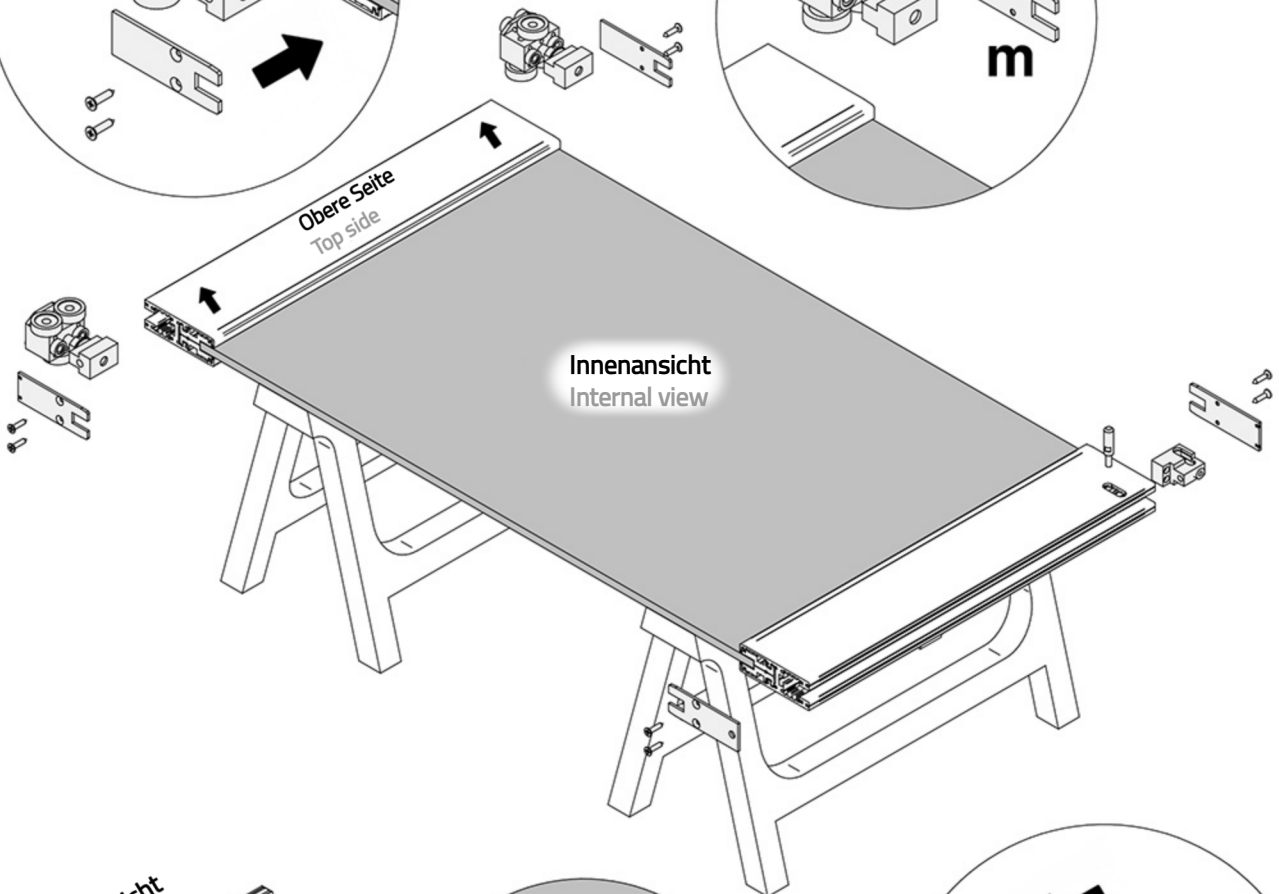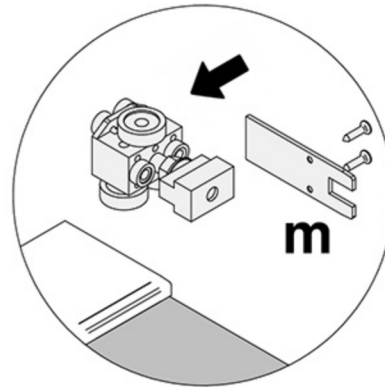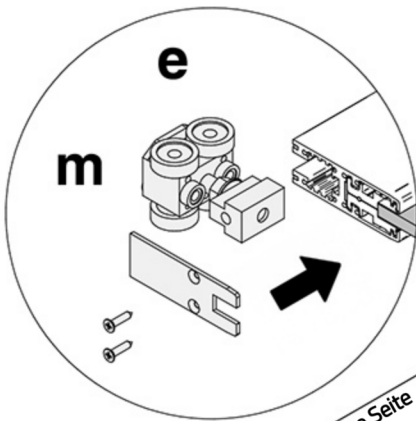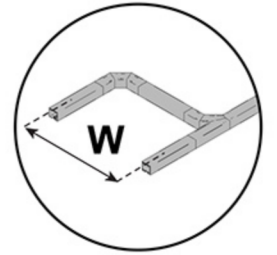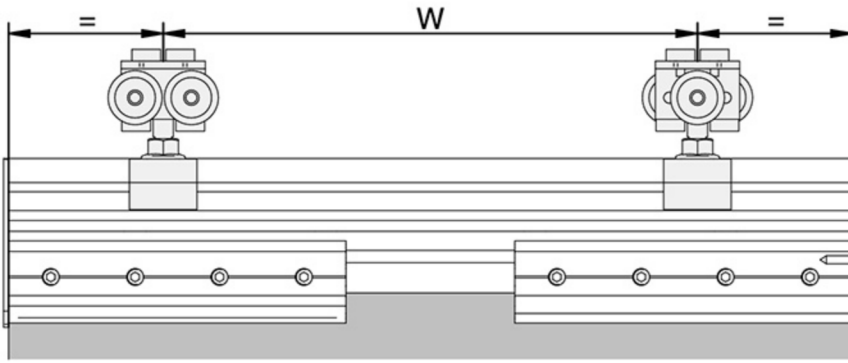


7 Montage des Glaspanels "A" Assembly of glass panel "A"

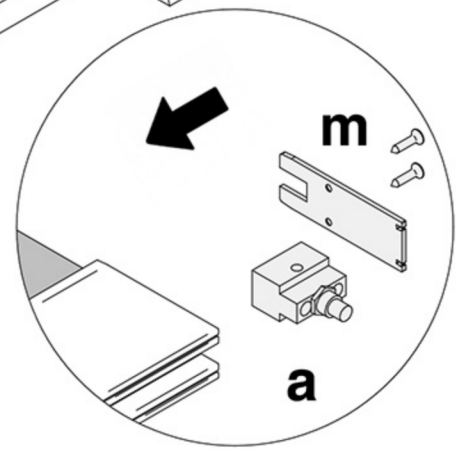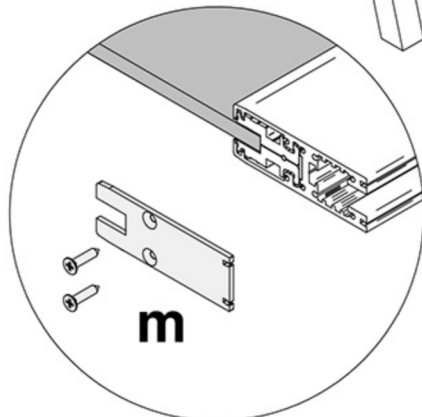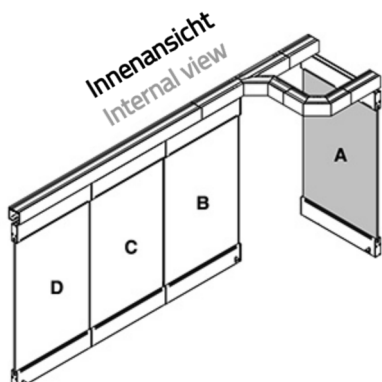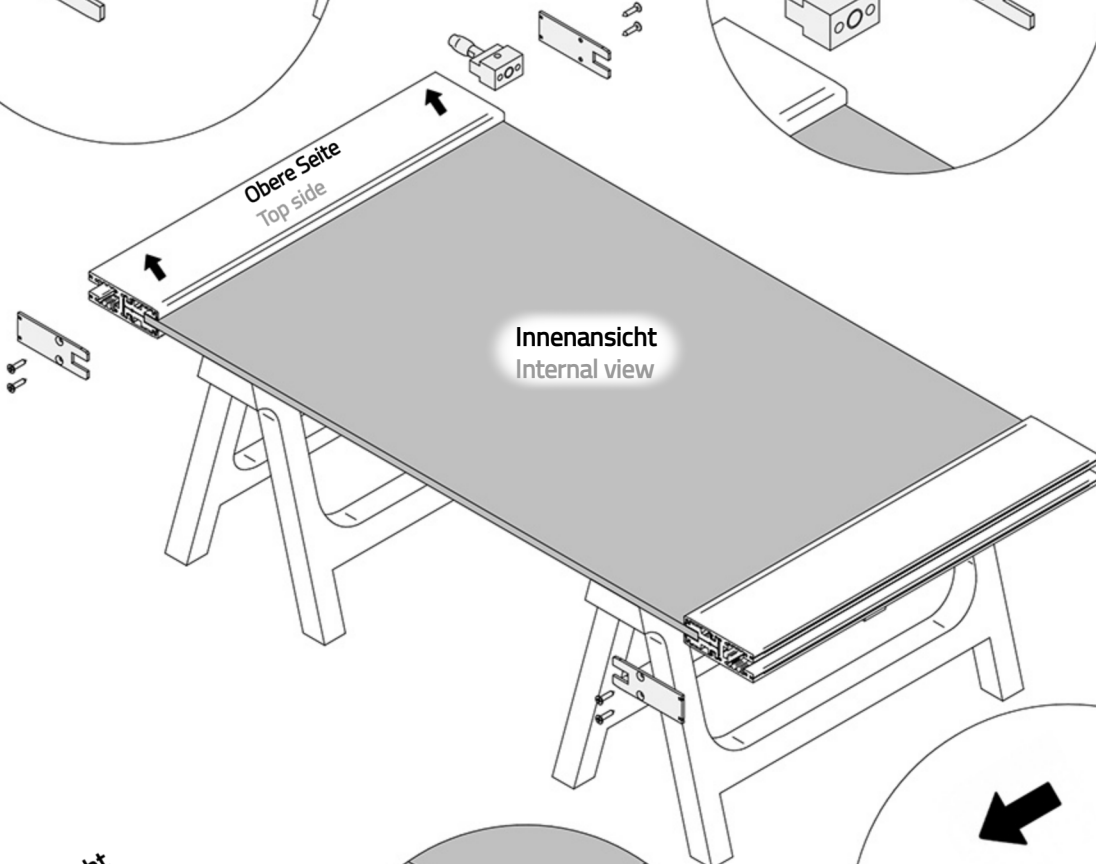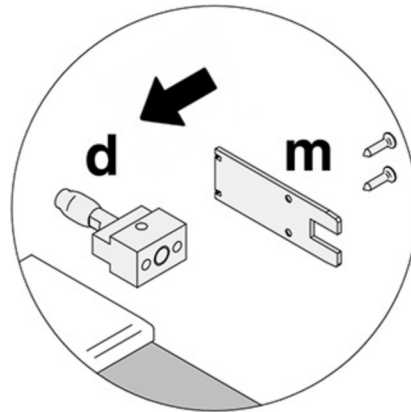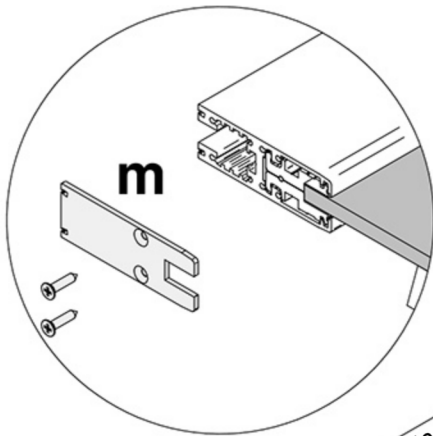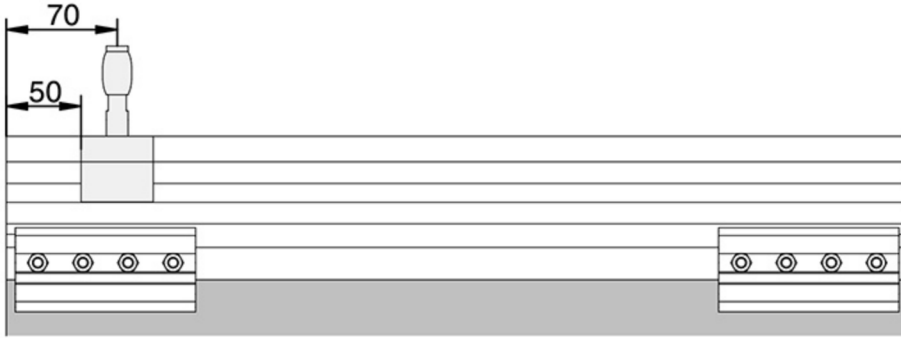


8 Montage der Glaspaneel in die Führungsschiene
Mounting the glass panels in the guide profiles

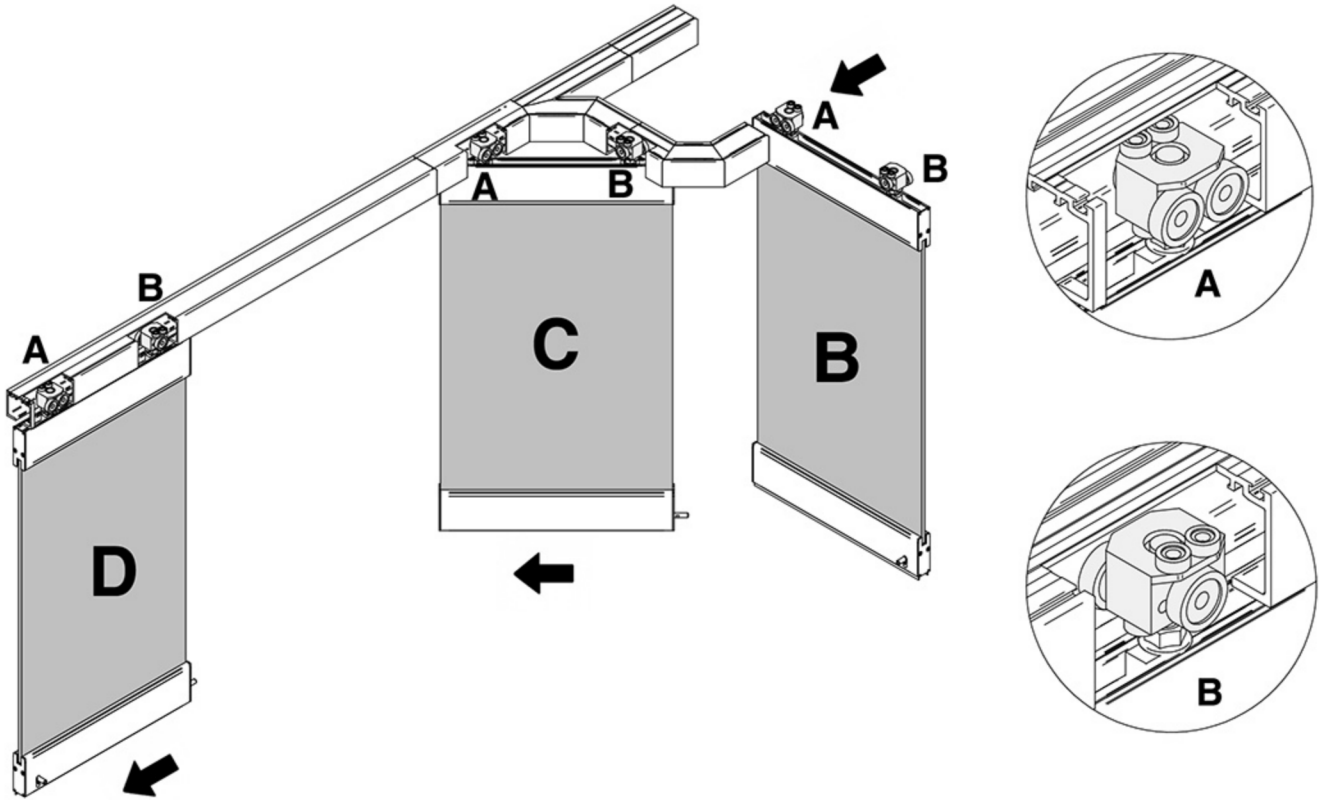


9 Abschließendes Profil anbringen
Attaching the final profile part

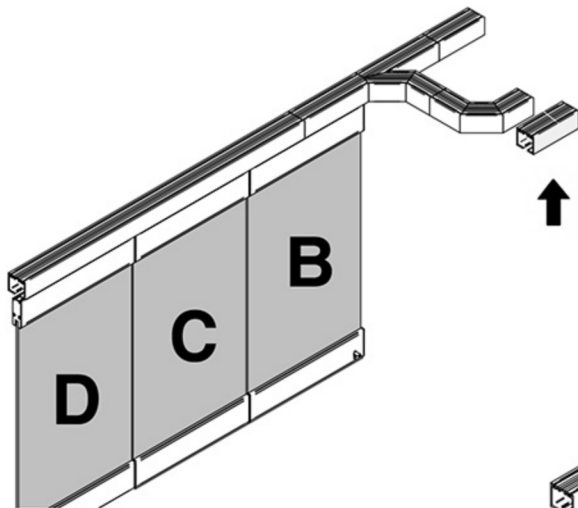


10 Anschrauben des Y-Elements
Screwing of the Y-elements

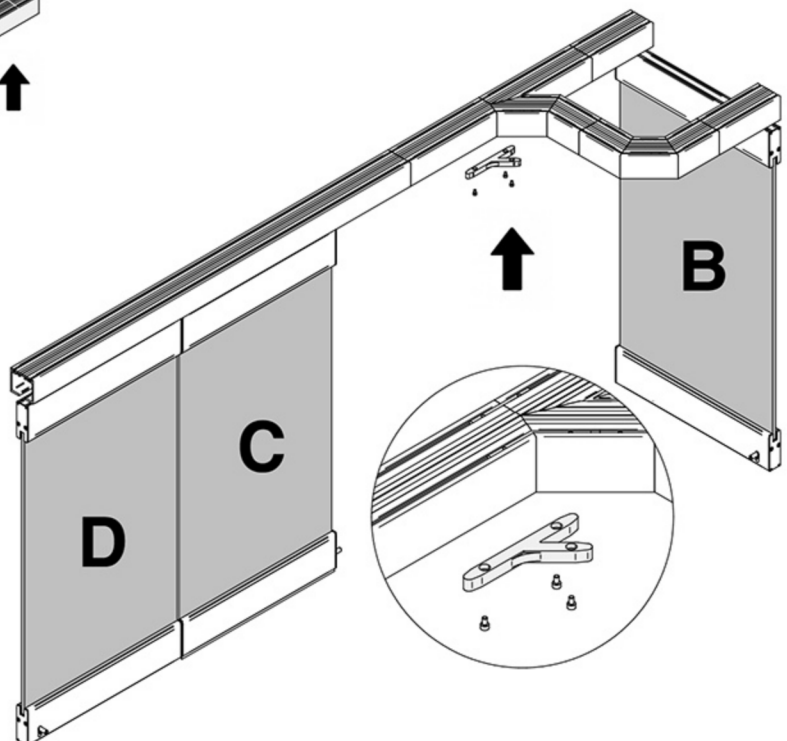


12 Einstellen und Befestigen des Laufwagens Adjust and fix the trolley

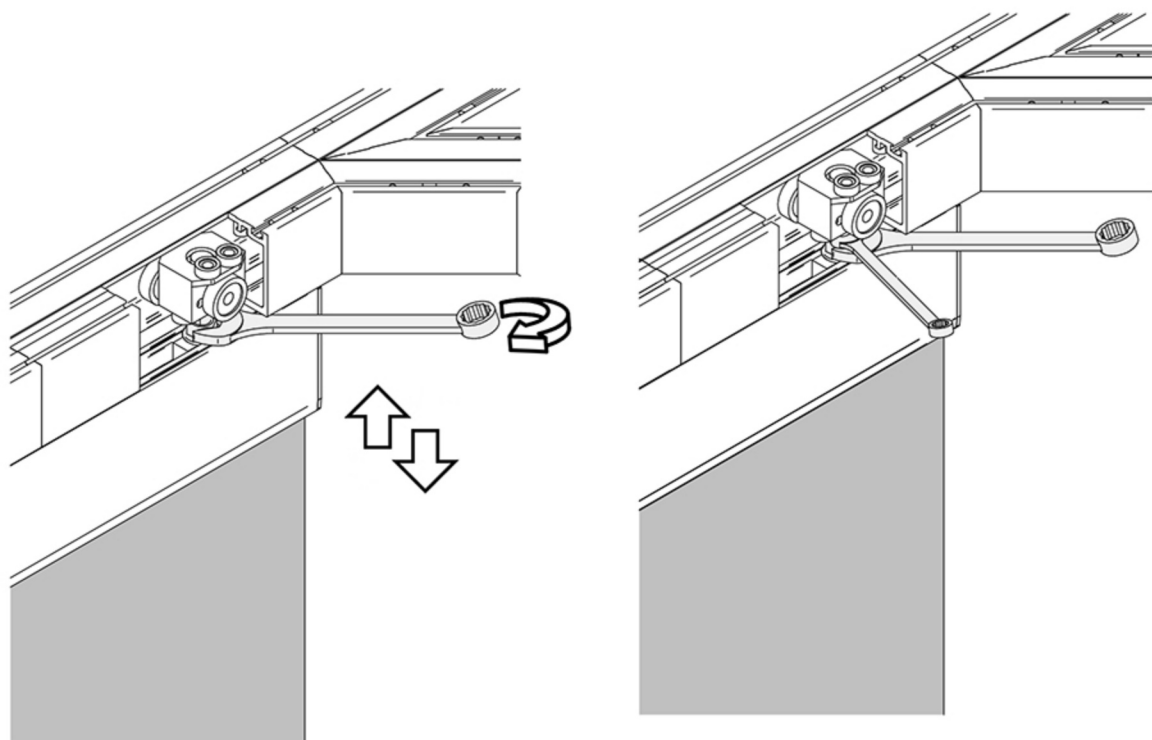

13 Montage der Bürsten und Dichtungen Assembly the brushes and seals

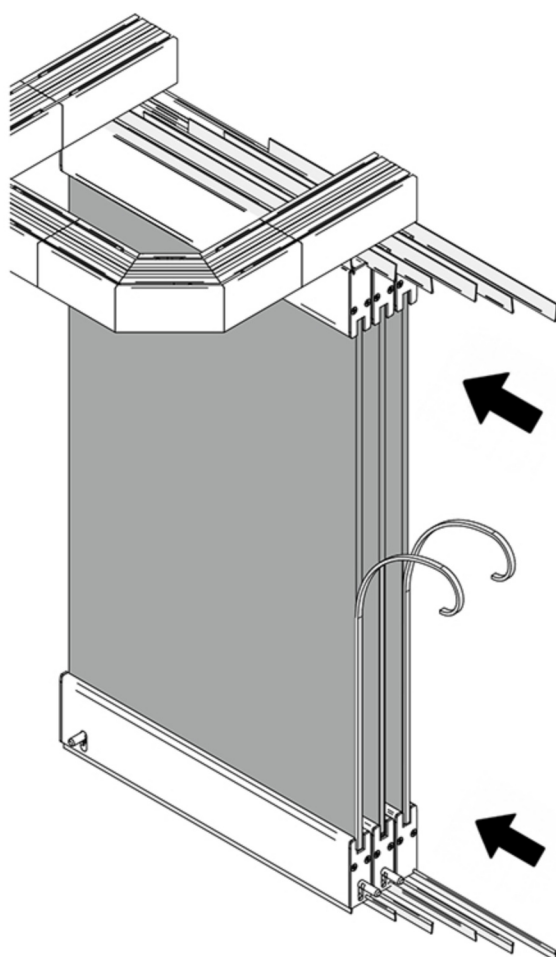

← 20 mm



← 10 mm






Reinigen Sie das Glas und das Profil.
Wir empfehlen unseren Glasreiniger Hendrika
7791180100000
Clean the glass and profile.
We recommend our glass cleaner Hendrika
7791180100000









Nicht auf kaltem Glas montieren.
Do not install on cold glass

14 Montage der Bodenbuchse Assembly of the floor bush

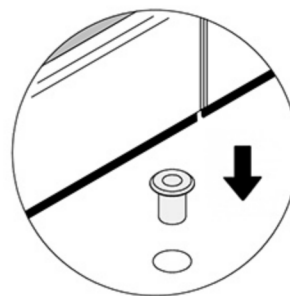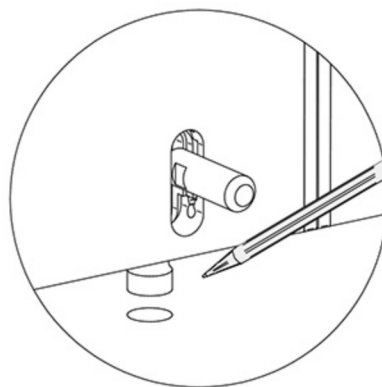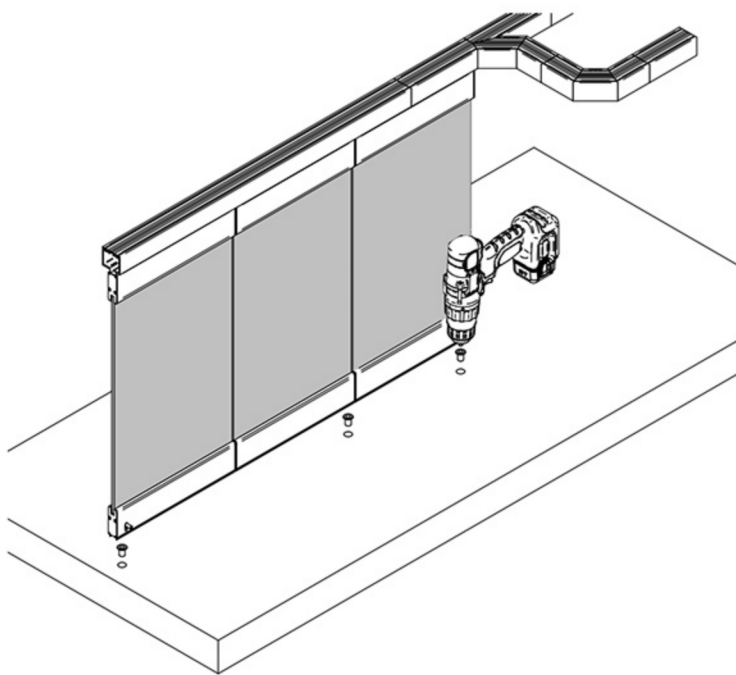


15 Montage der Bodenbuchse für Glaspanel "A" Assembly of the floor bush for glass panel "A"

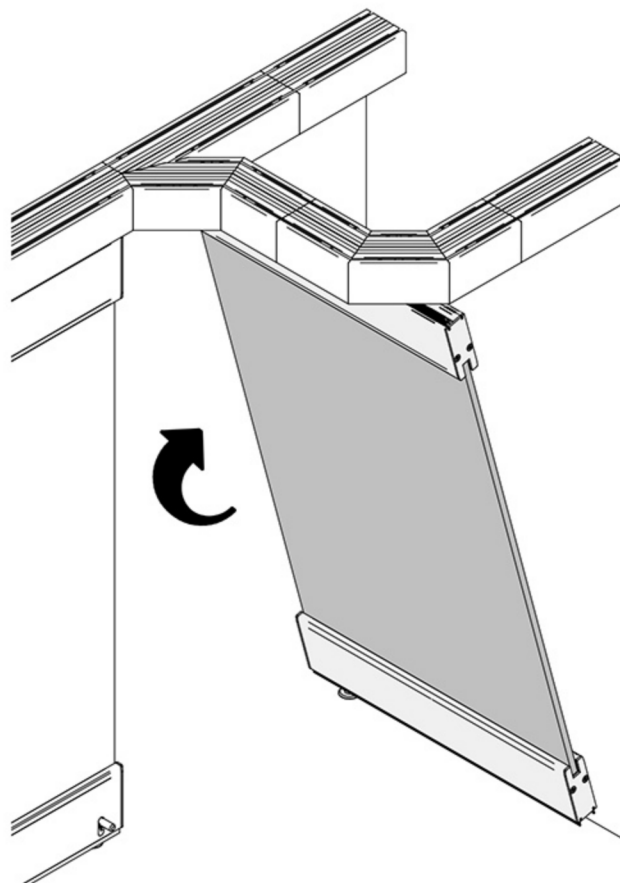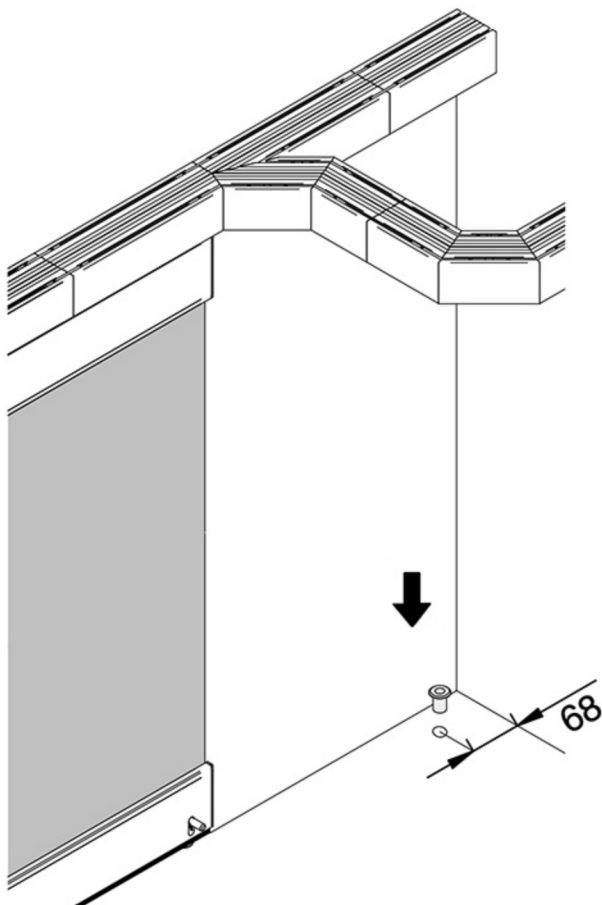

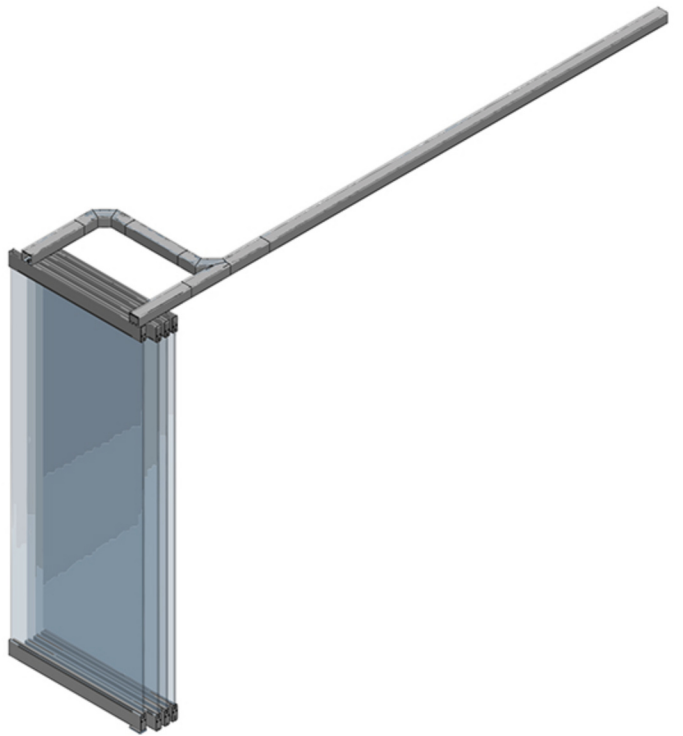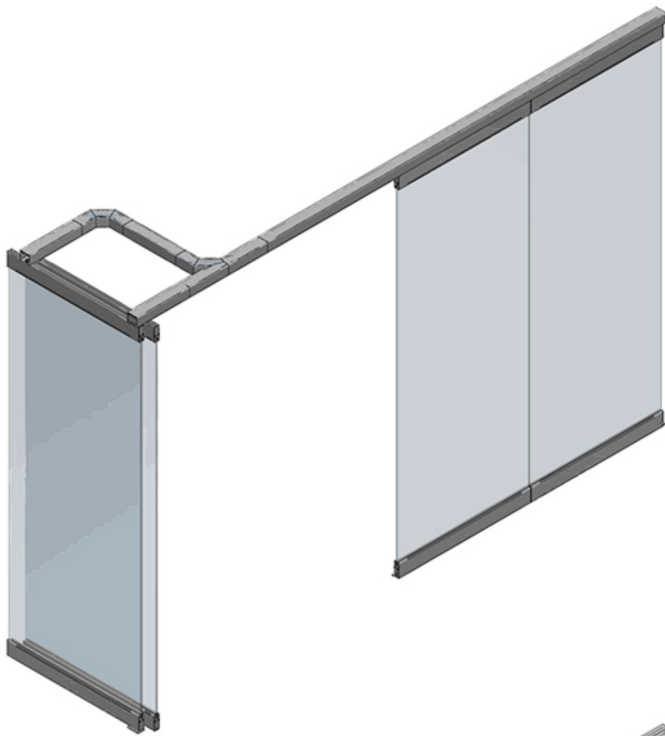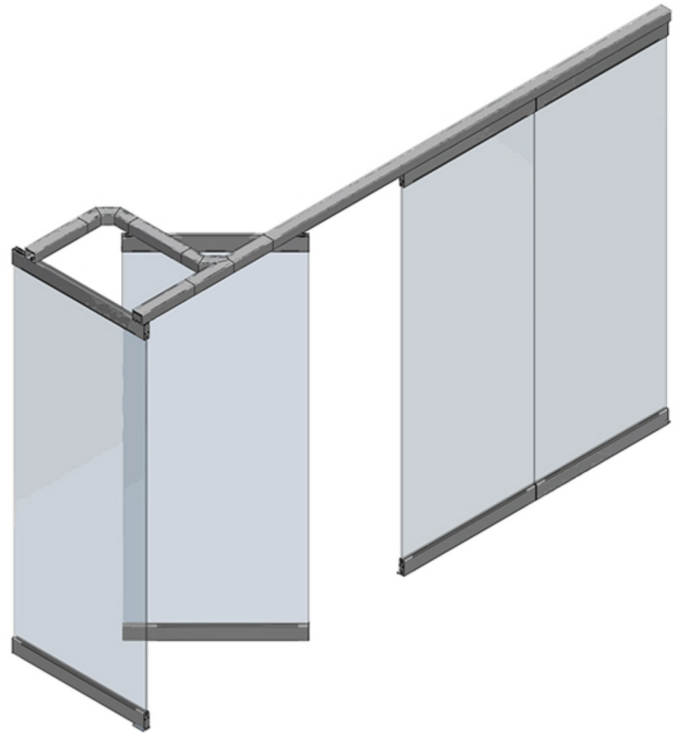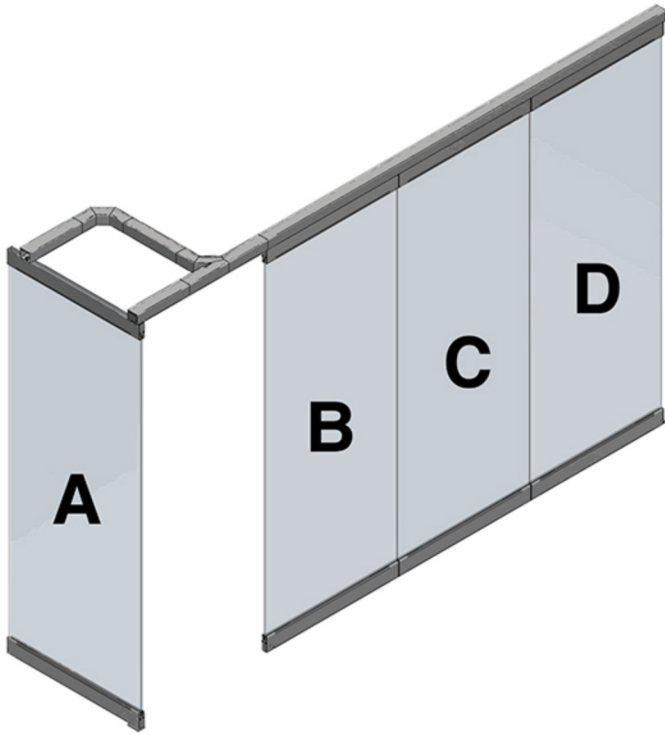

"A" + "B" + "D" + ∞ "C"

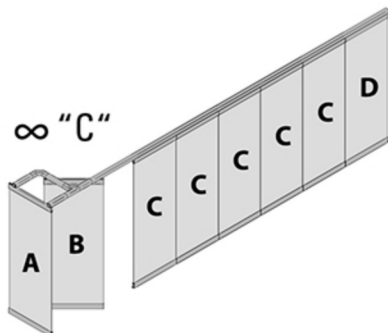

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein

T +49 (0)2822 962 0

E sales@g-fittings.com