




FITTINGS®

ZOLDA
BALKON GLAS STAPELWAND
BALCONY STACKING WALL

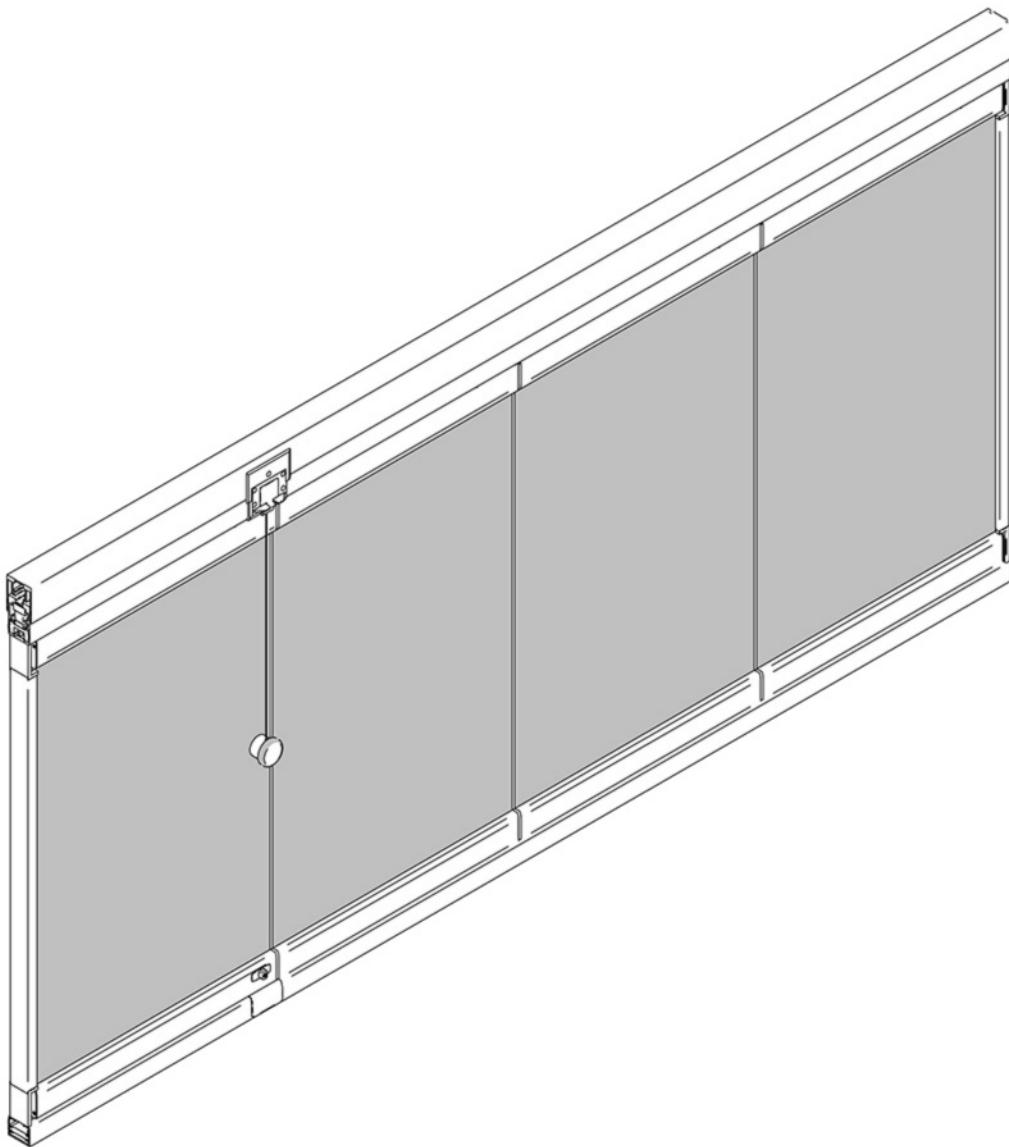

Max 50 kg



Max 800



Max 3000



8
8+8




8 mm
10 mm



8,76 mm
10,76 mm




UNI EN 1932:2013 classe 6

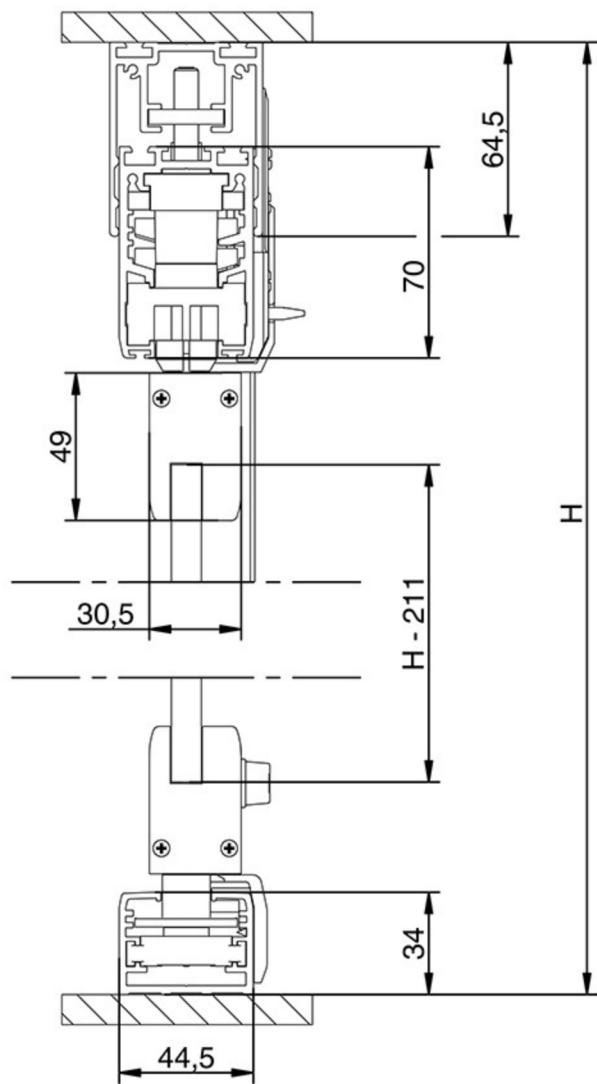

Standard:


Montage ohne vertikalen Profile an den Seiten
Installation without vertical profiles on the sites

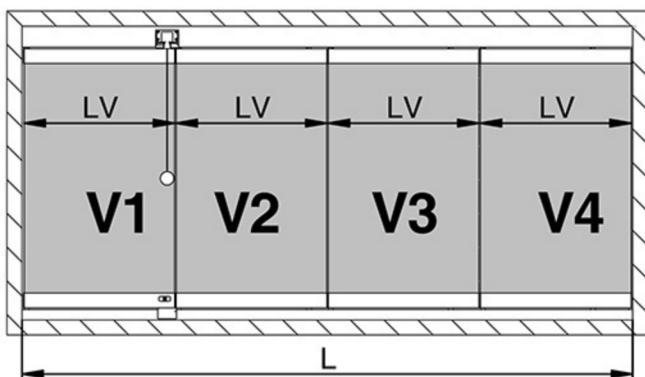

$$LV = \frac{L - 20 - (N \times 5)}{N}$$


Optional:

Montage mit vertikalen Profilen an den Seiten
Installation with vertical profiles on the sides

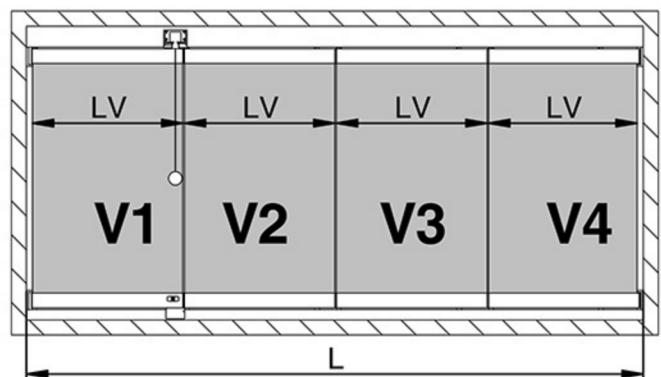


$$LV = \frac{L - 28 - (N \times 5)}{N}$$


Swing door

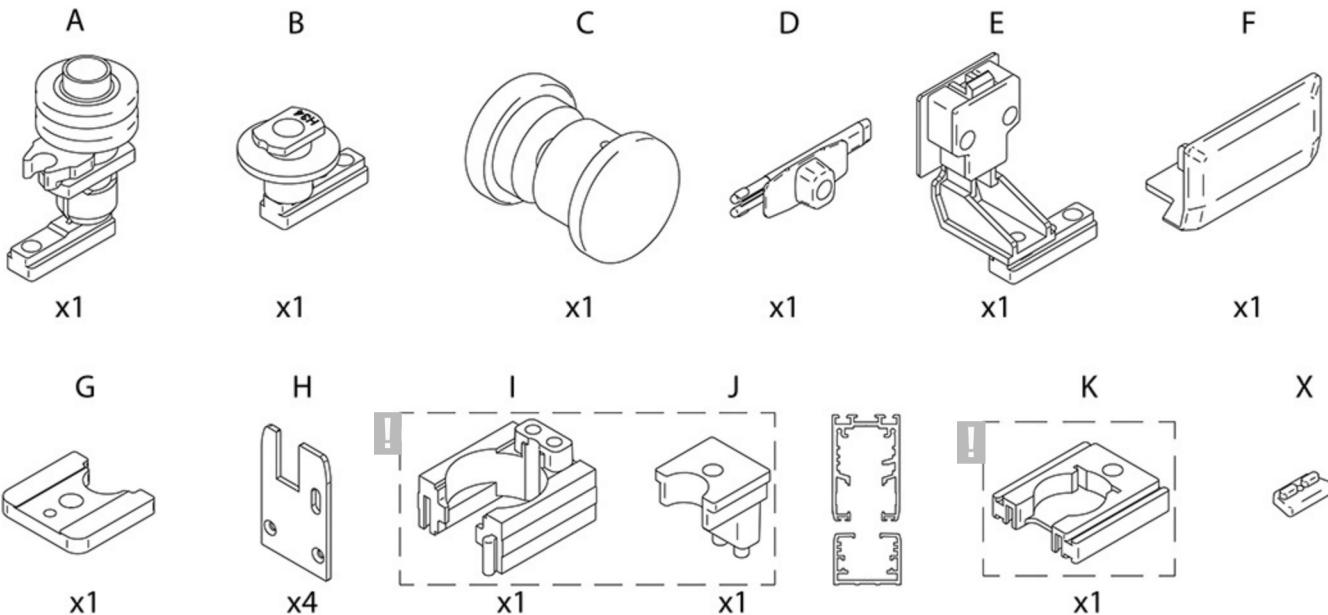

Sliding door

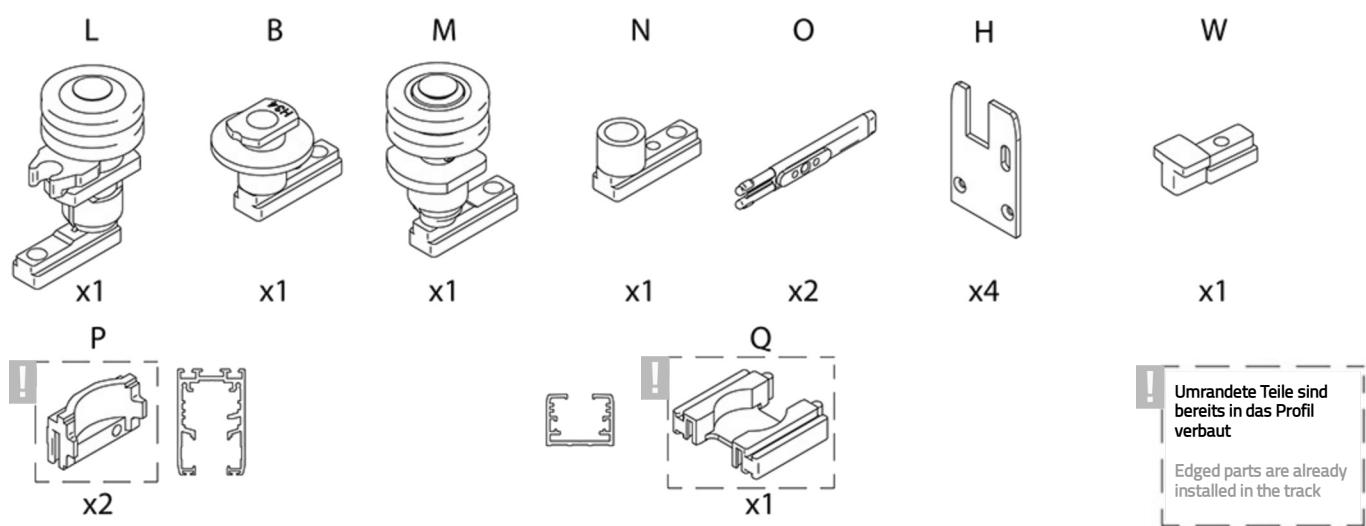

Profiles and parts

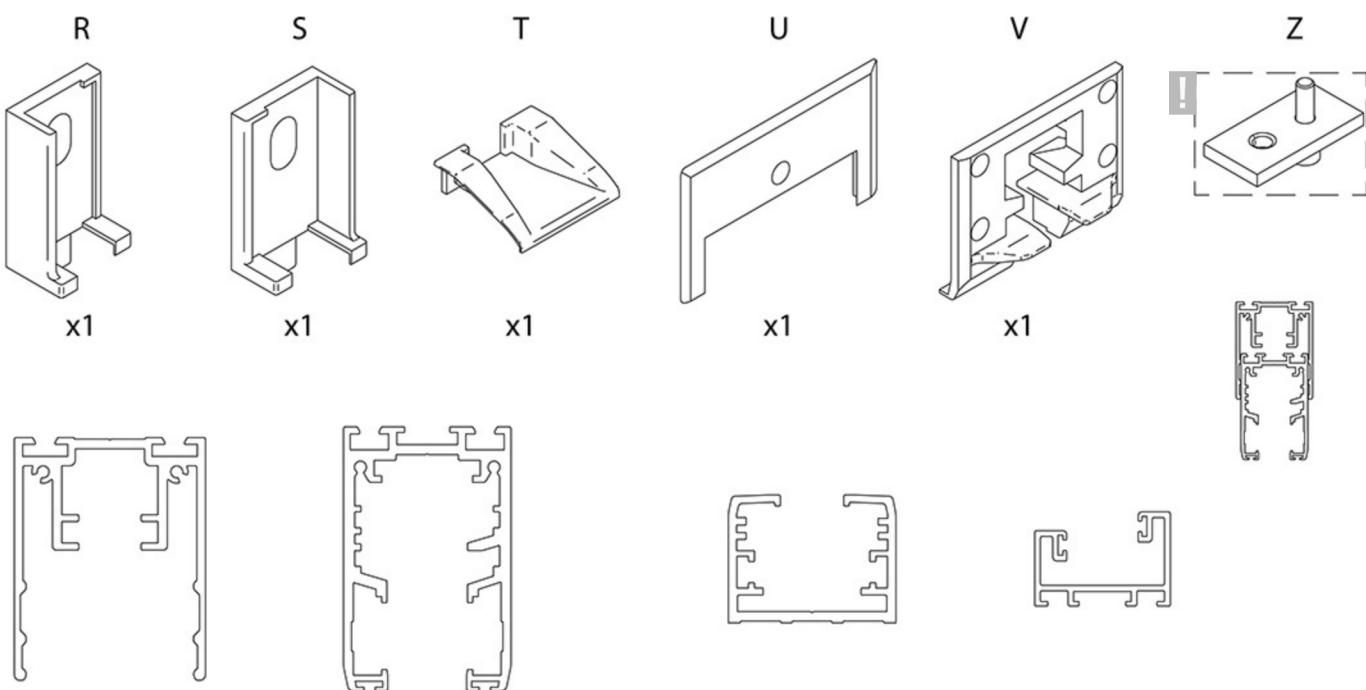

1. Montage der Glasklemme

1. Glass clamp mounting

Richten Sie die Glasklemme am Glas aus.







Setzen Sie den Stab ein und ziehen Sie die Schraube mit 13 Nm an.

Place the glass clamp aligned with the glass.

Insert the rod and mount the screw with 13 Nm.

Obere Seite der Glaswand

Upper side of the glass wall

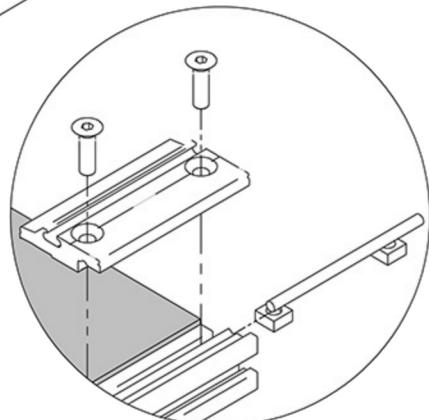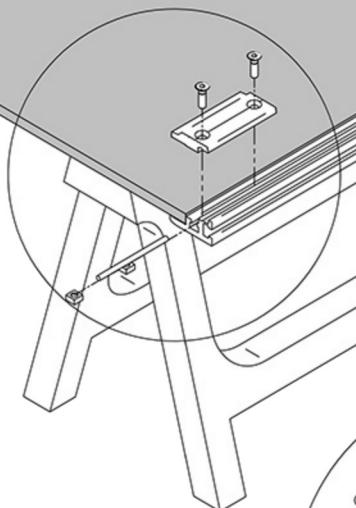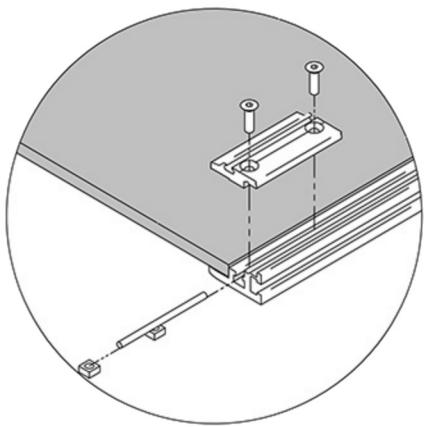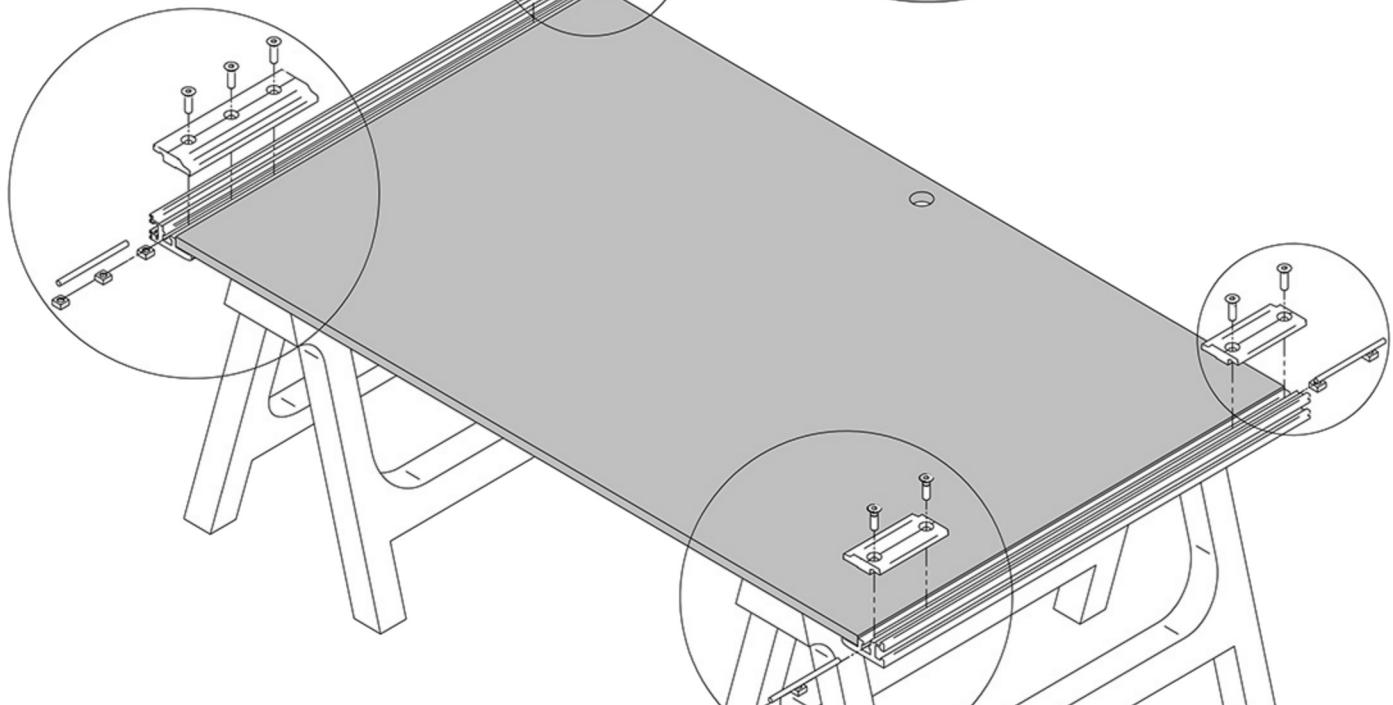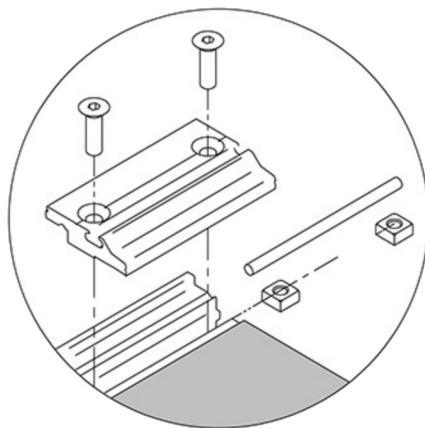
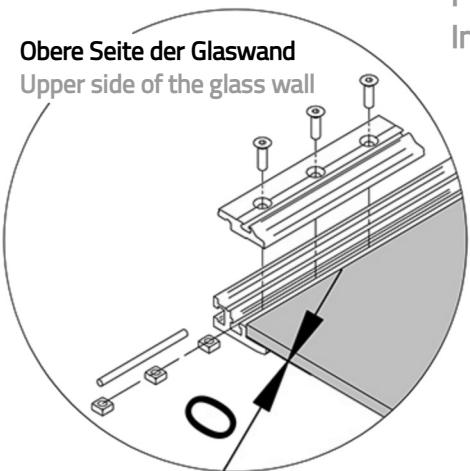


2. Montage der Pendeltür




2. Swing door assembly

Montieren Sie die Abdeckkappen


Mount the cover caps

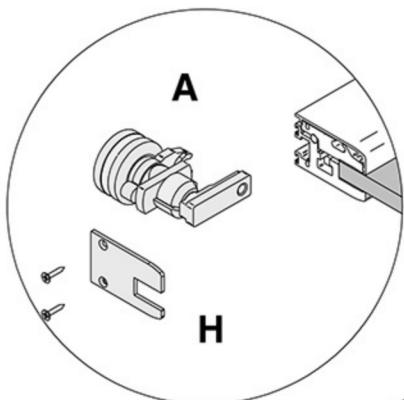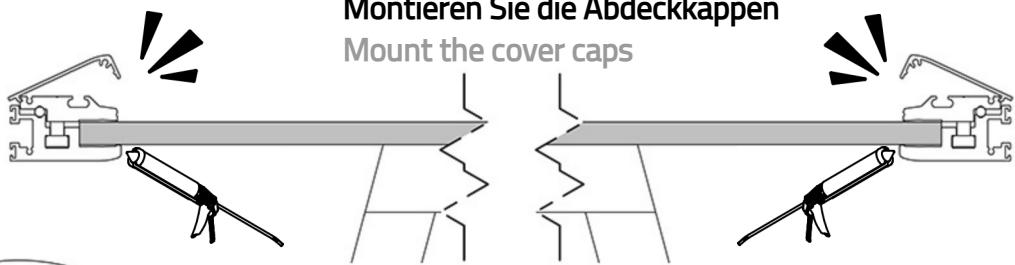

Einsetzen des oberen Schlitten
und des Sicherungsstifts
Insert the upper carriages and lock pin


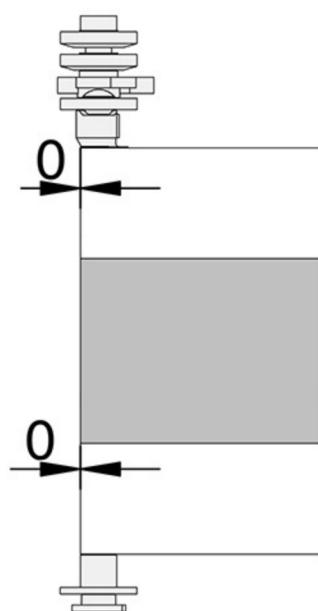
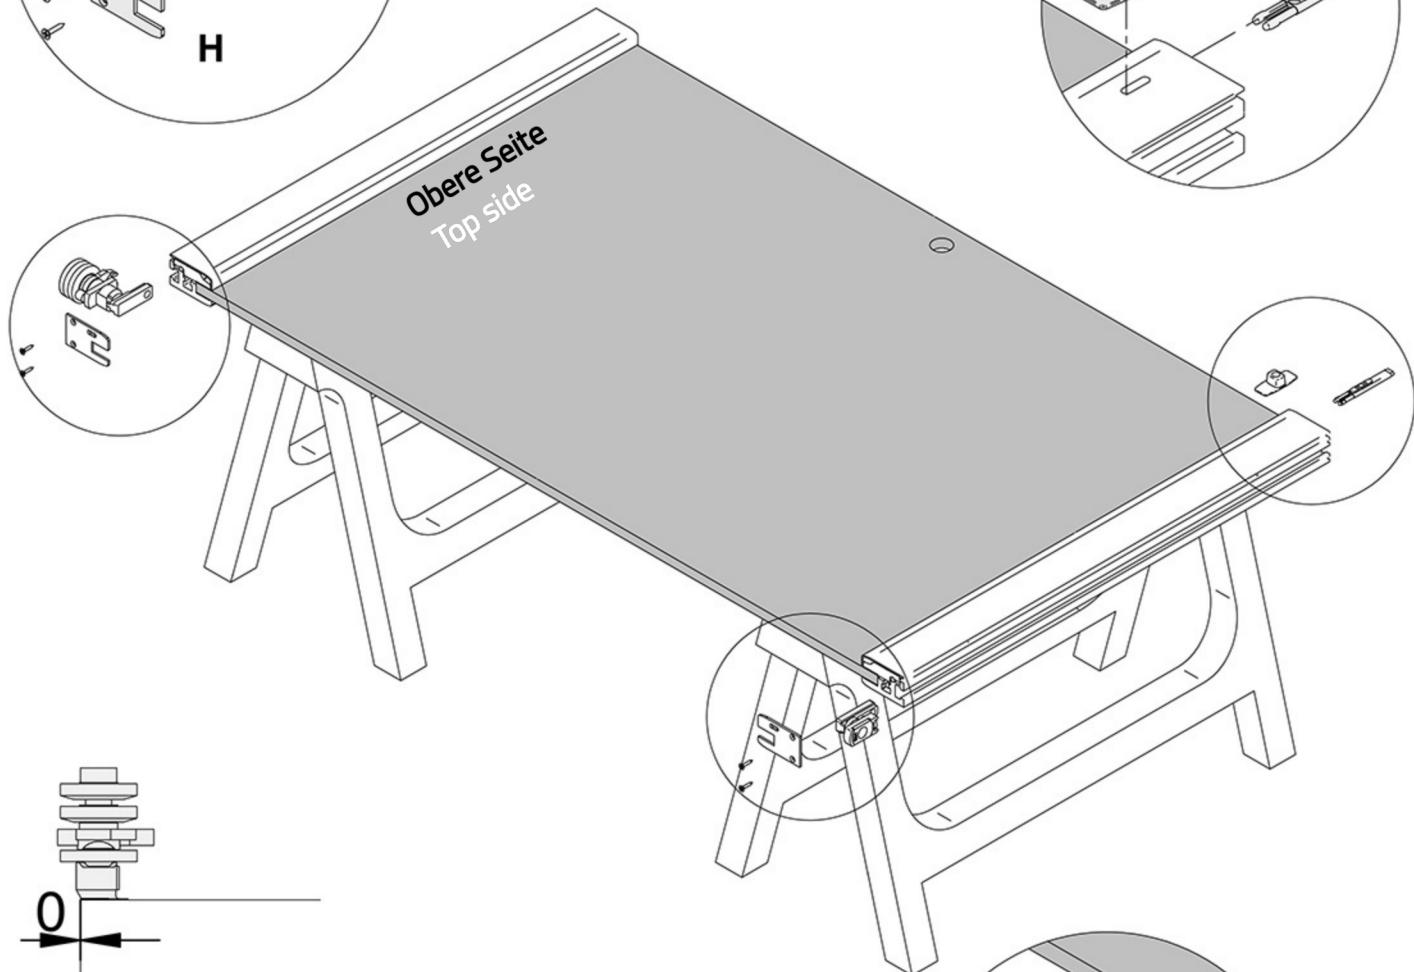
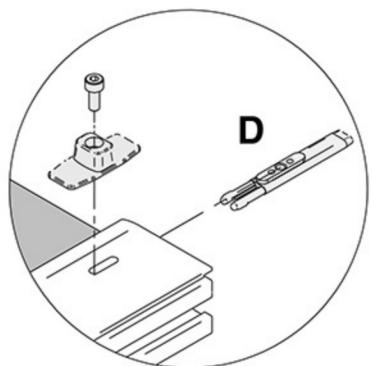


Position der Glasklemme und der
Abdeckkappe
Position of the glass clamp and cover cap

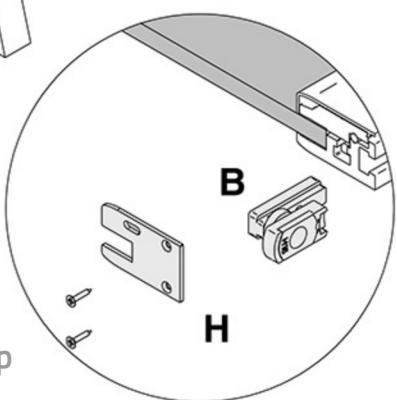


3. Montage der Schiebetür

3. Sliding door assembly

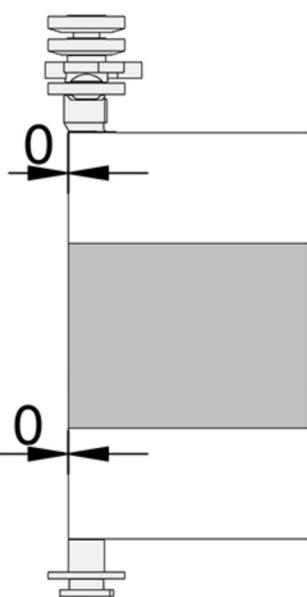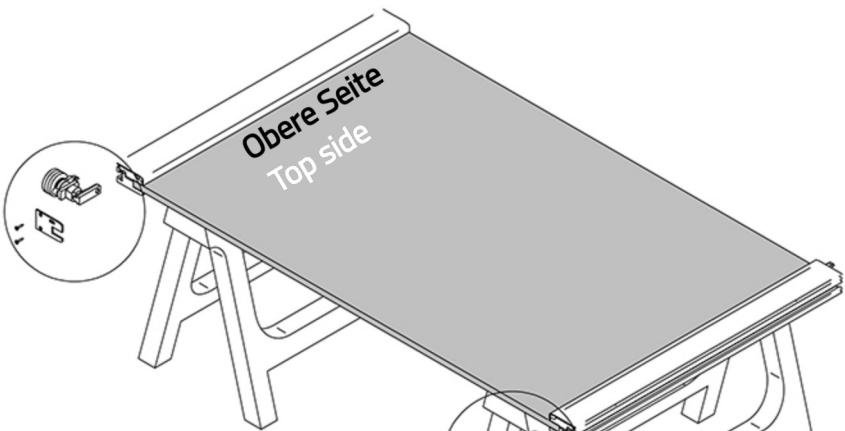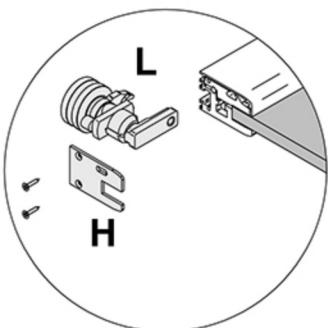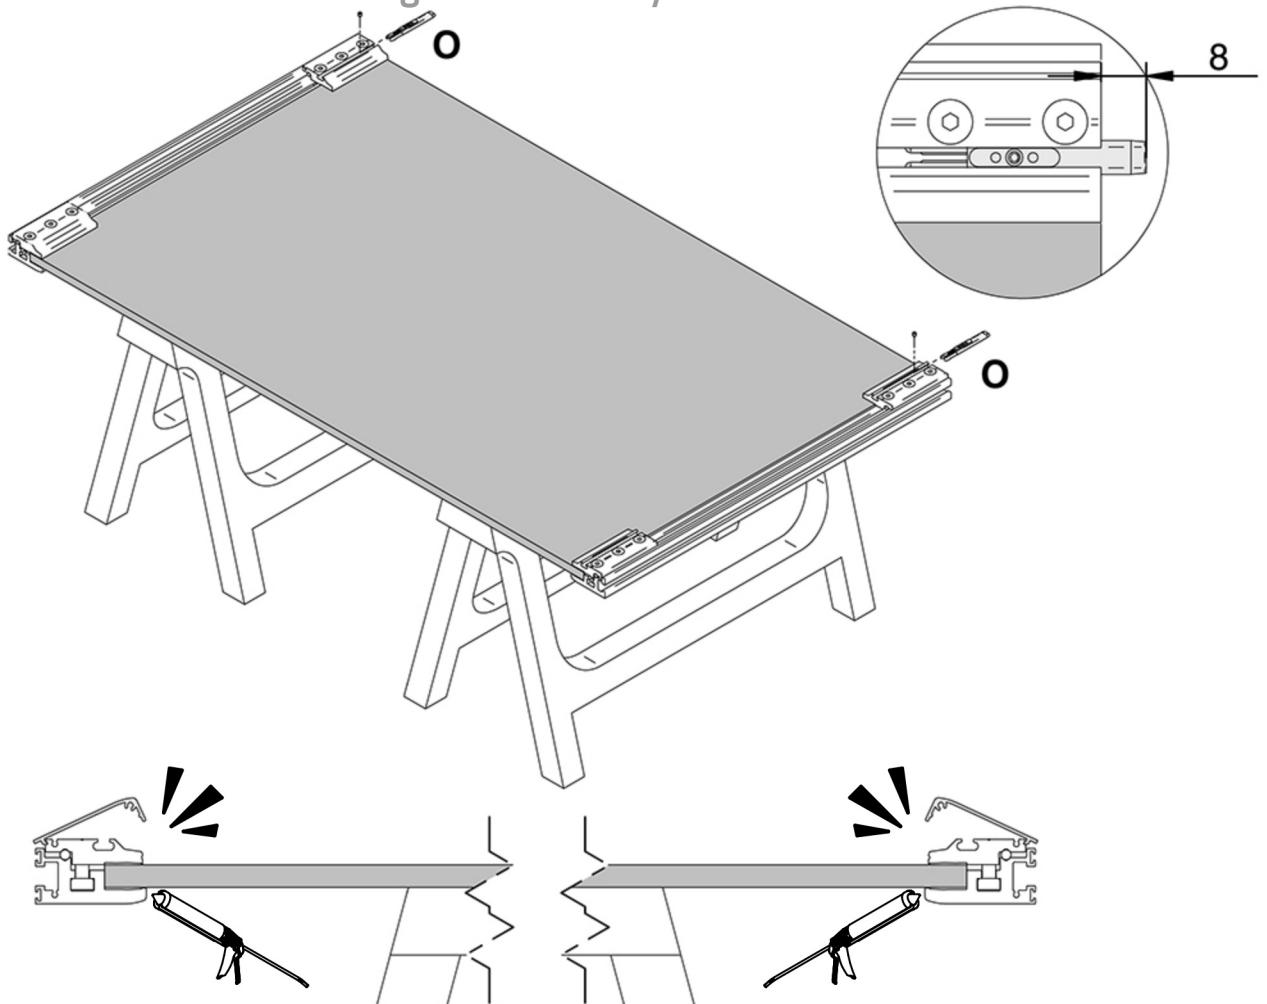


Position der Glasklemme
und der Abdeckkappe
Position of the glass
clamp and cover cap

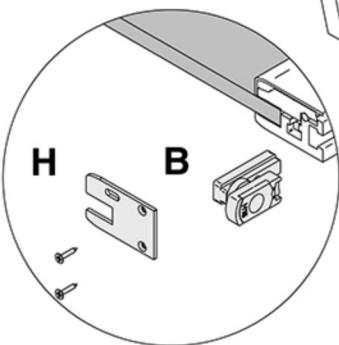


4. Befestigung des Kompensators

4. Compensator fixing

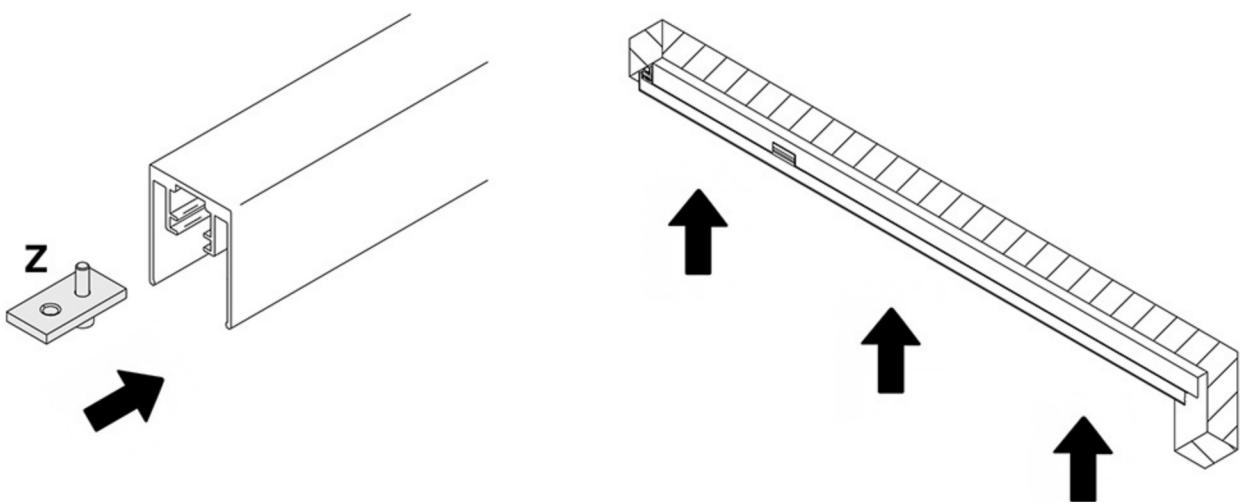


5. Einsetzen der oberen Schienenteile

5. Inserting of upper track components

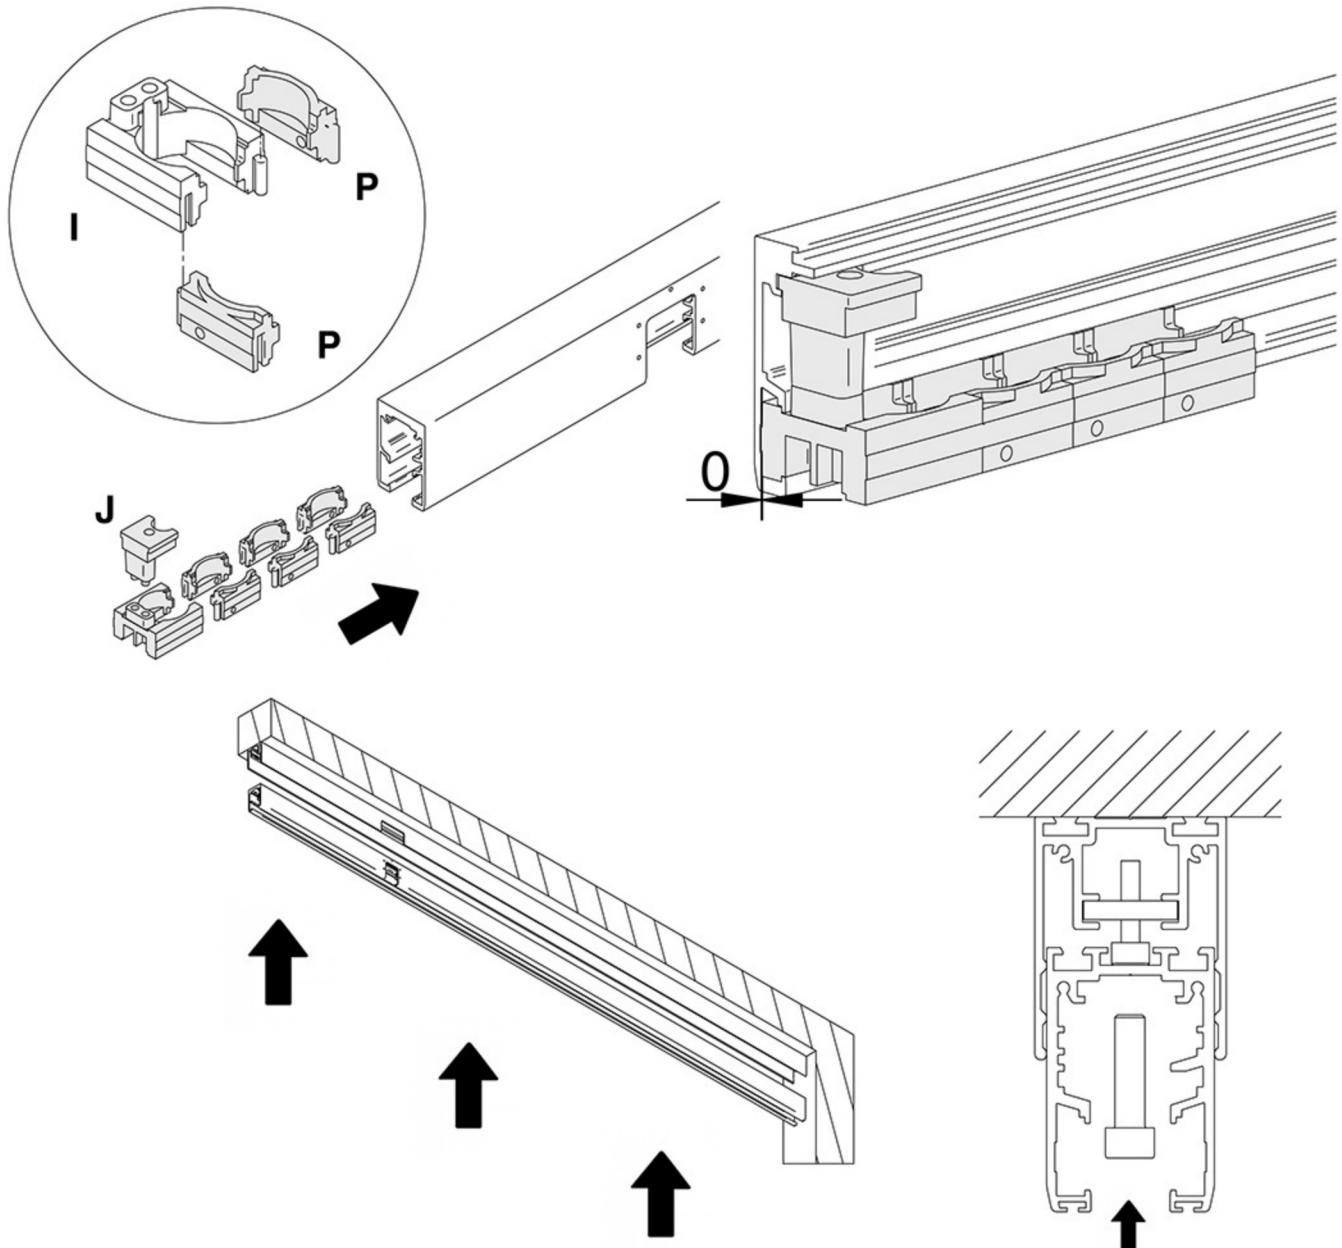


6. Einbau der unteren Schiene

6. Lower track installation

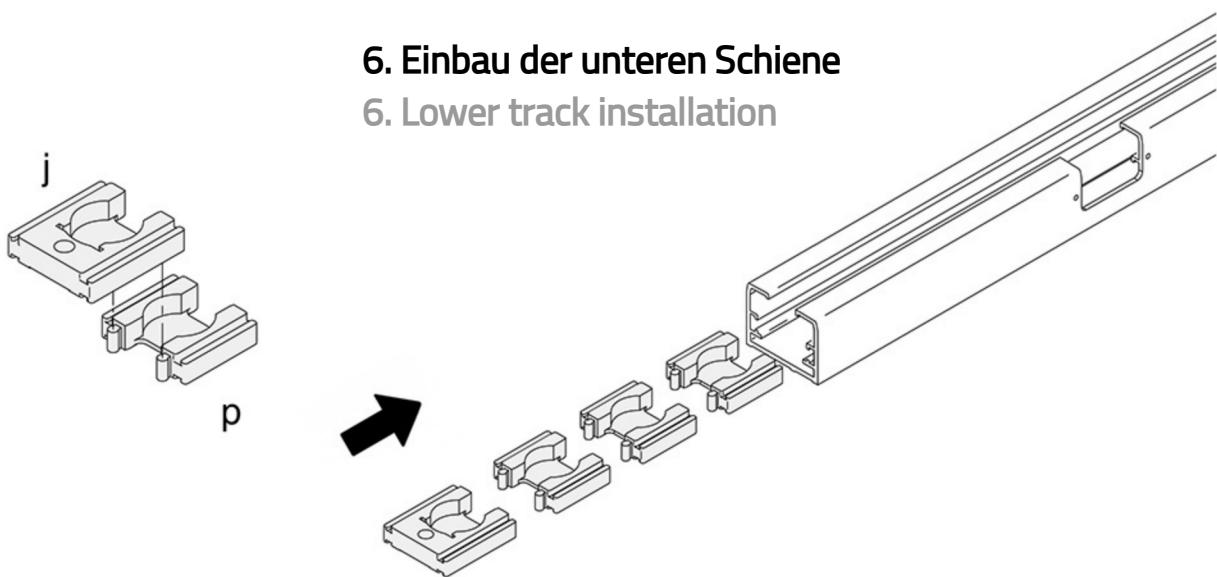


7. Einstellung der Schiene


7. Track adjustment

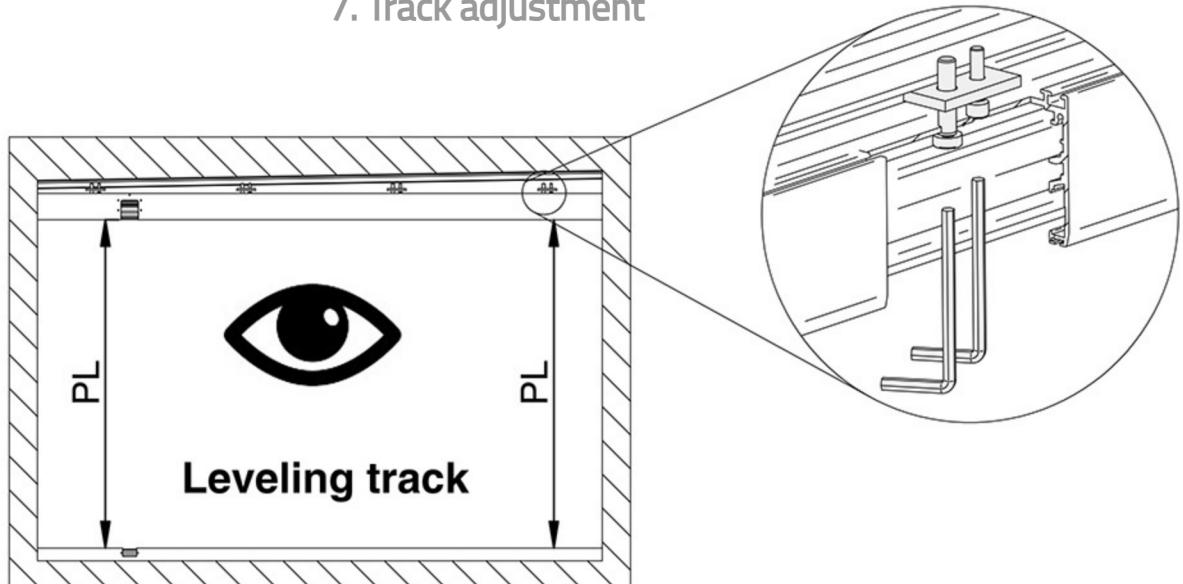

7a





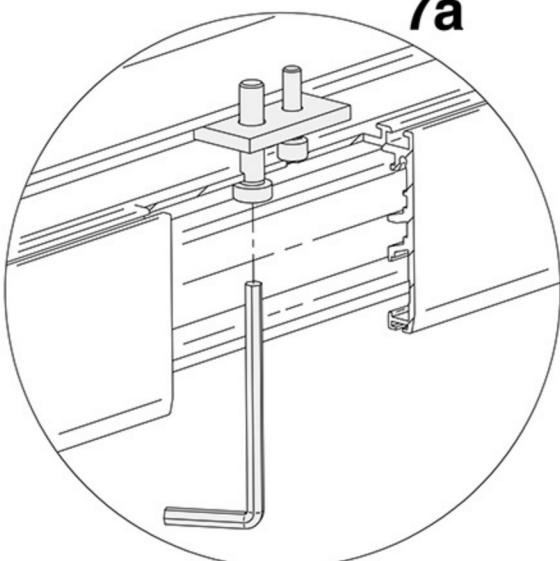


7b

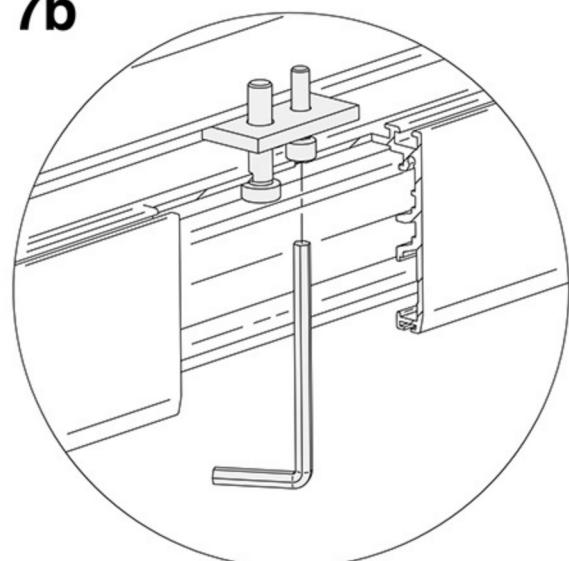



9. Einbau der unteren Schiene

9. Lower track installation

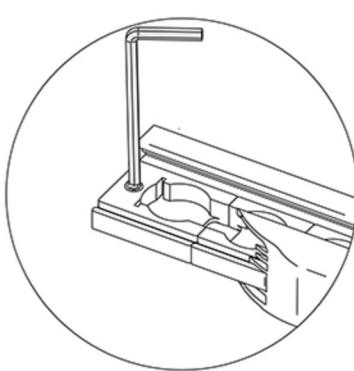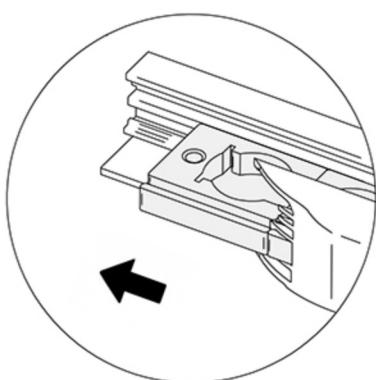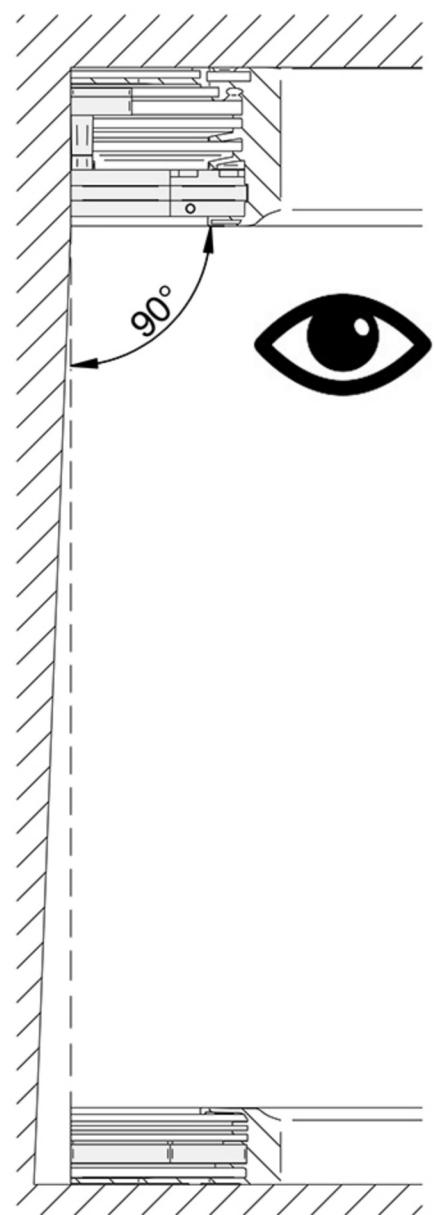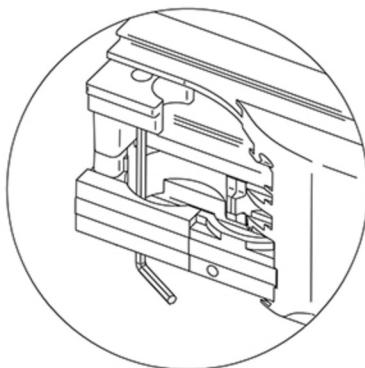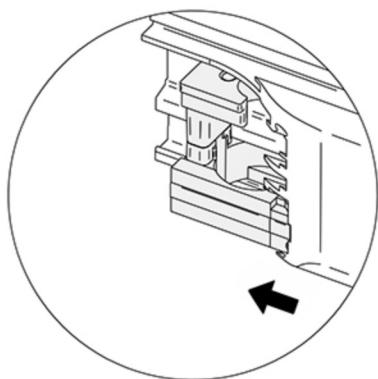



Optional: 8. Montage der vertikalen Profile

Optional: 8. Mounting vertical profiles



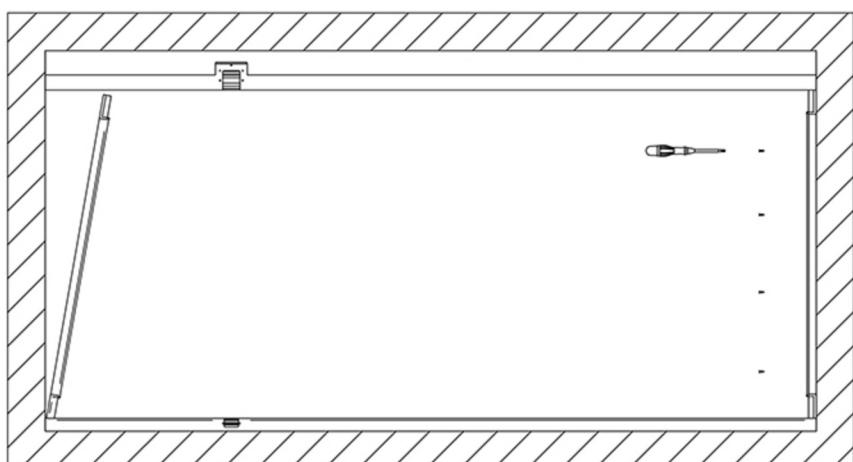
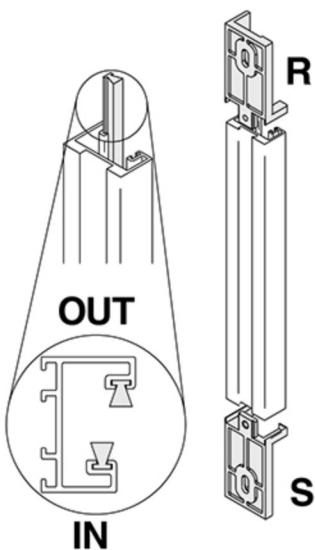


10. Einbau der Türen




10. Mounting the doors

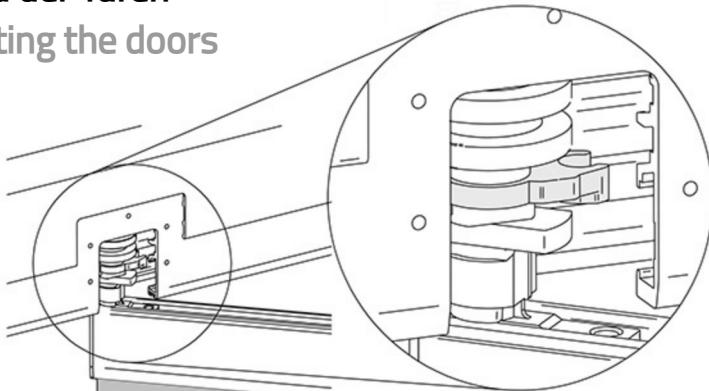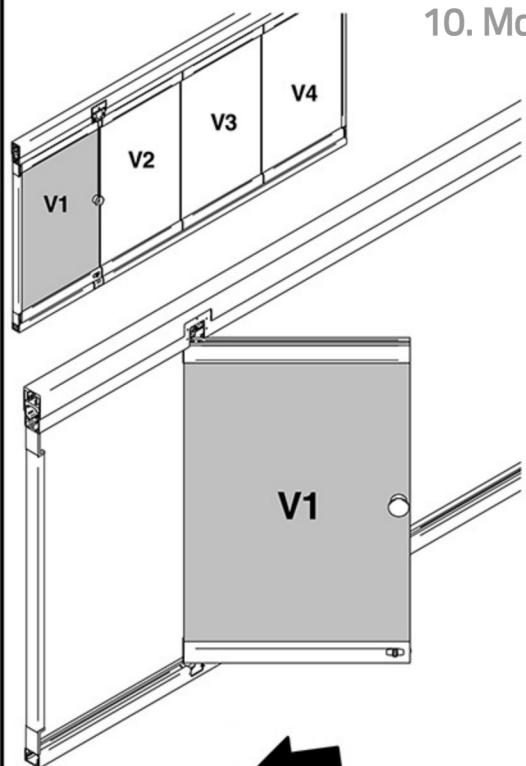


**Platzieren Sie die Klemme
parallel zu der Schiene**
Place the clip parallel
to the track

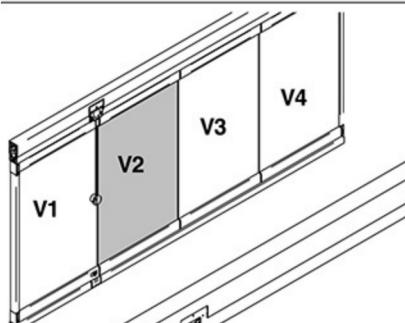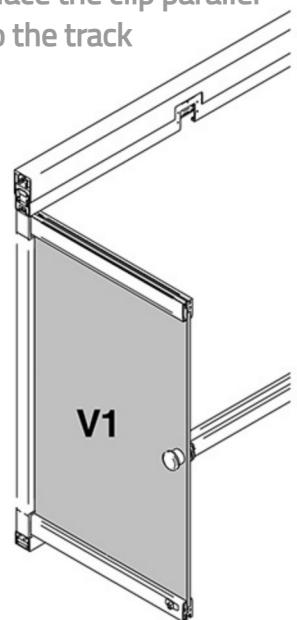
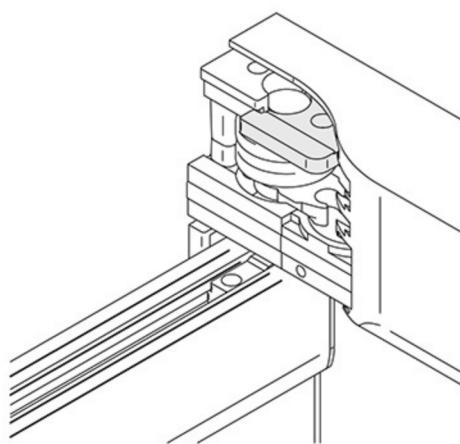
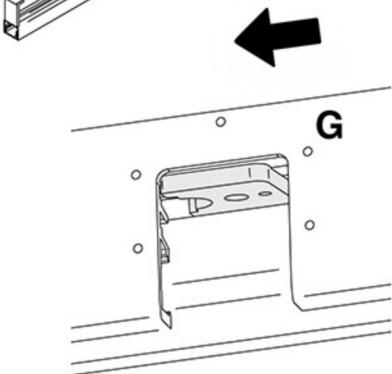


**Platzieren Sie die Klemme
parallel zu der Schiene**
Place the clip parallel
to the track



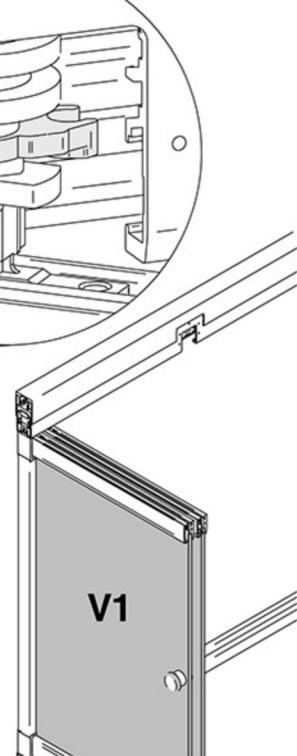
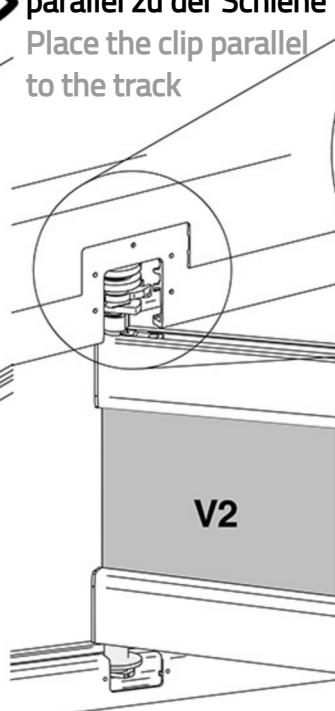
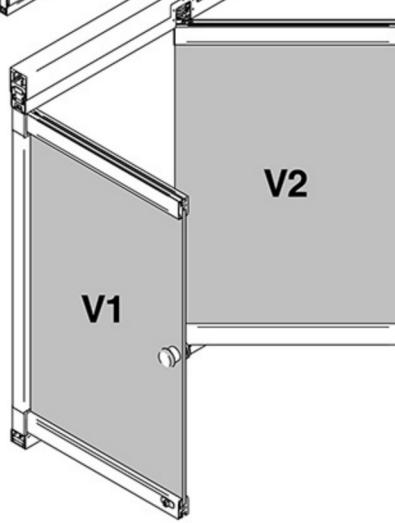


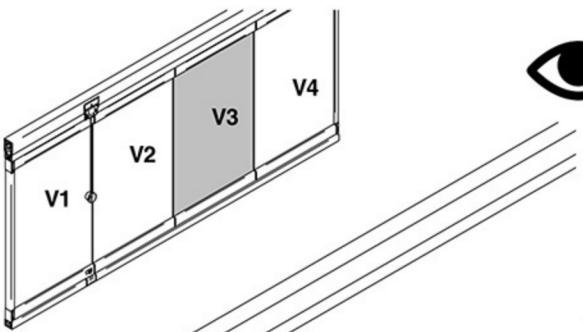

**Platzieren Sie die Klemme
parallel zu der Schiene**
Place the clip parallel
to the track

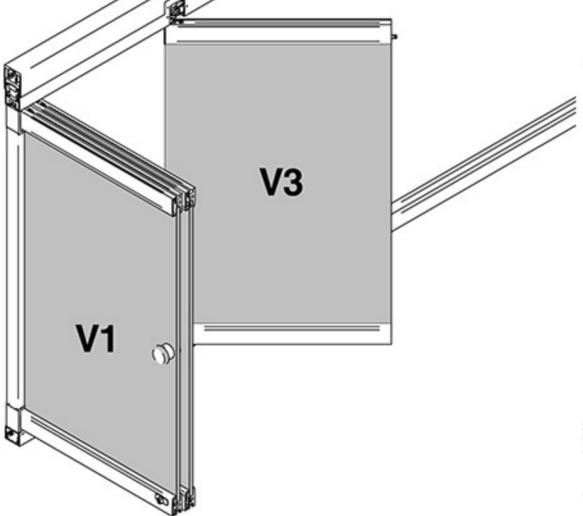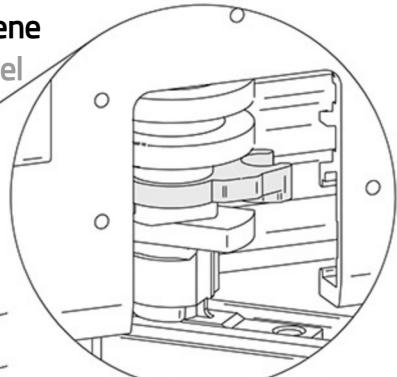
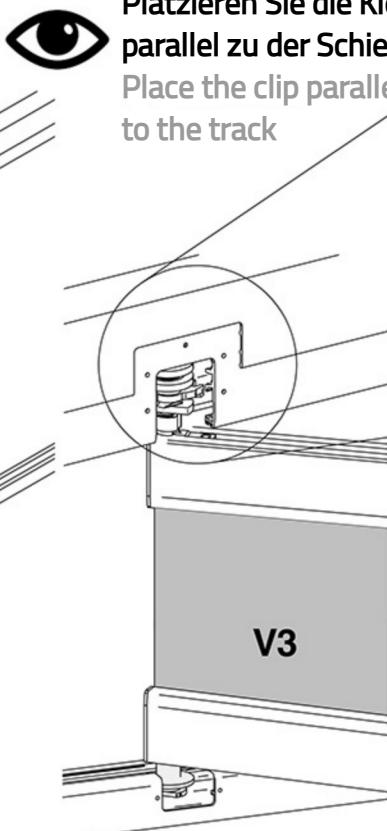


**Platzieren Sie die Klemme
parallel zu der Schiene**
Place the clip parallel
to the track

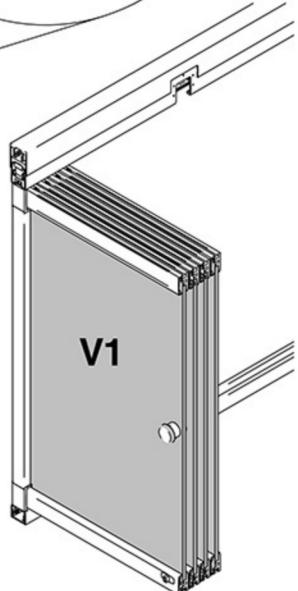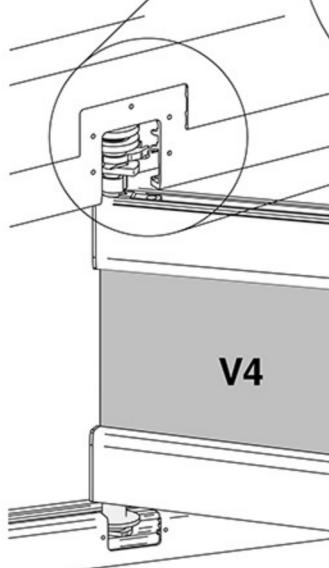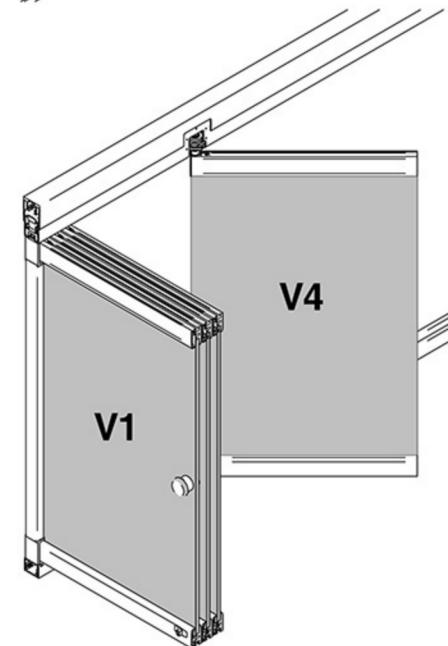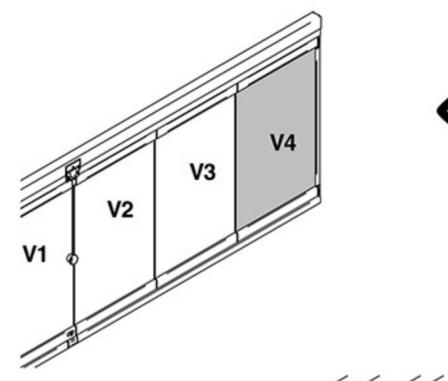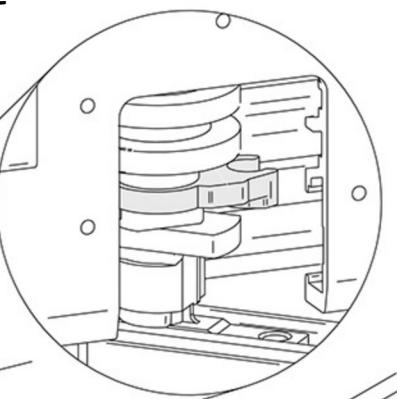





11. Einbau des Schließmechanismus





11. Installation of the locking mechanism

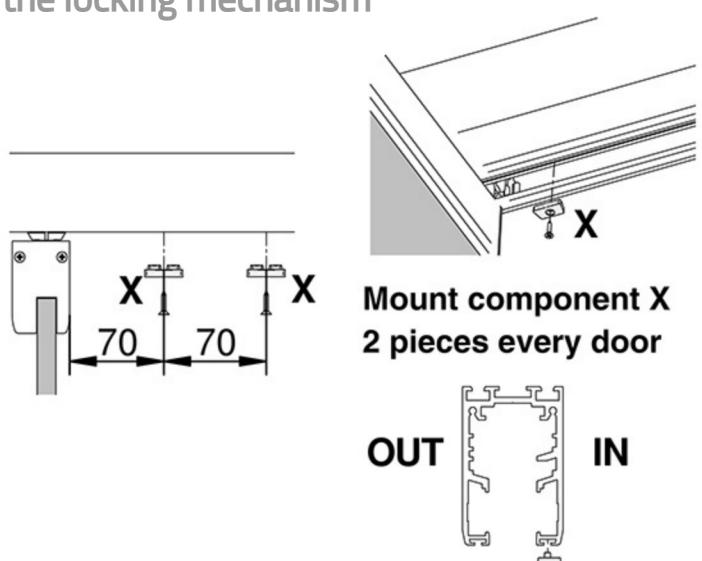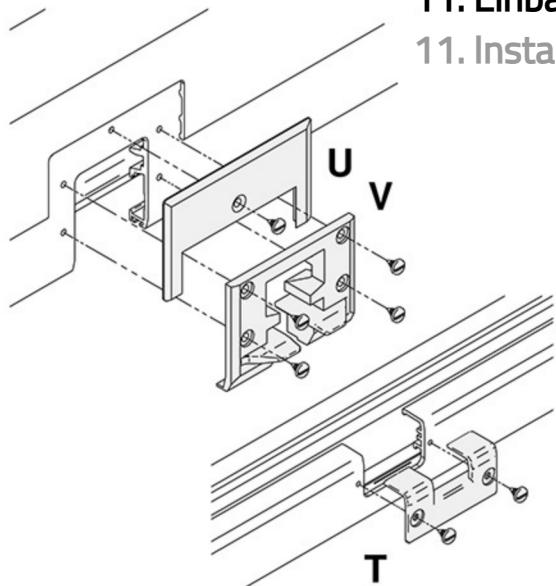

12. Montage der Stützwagen








12. Mounting the support trolleys

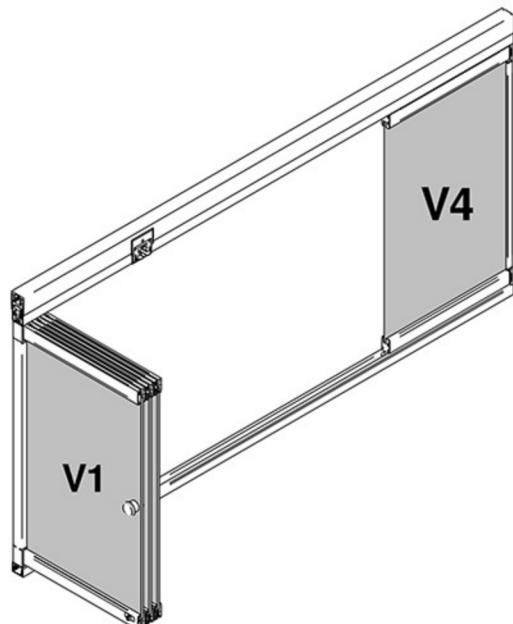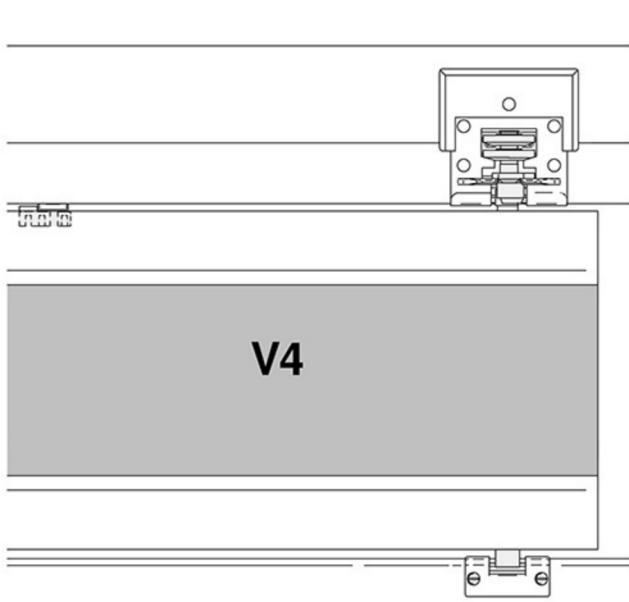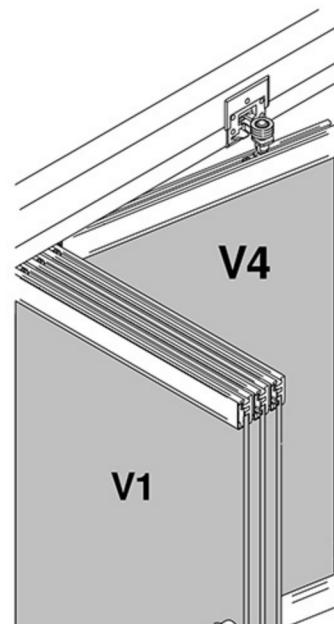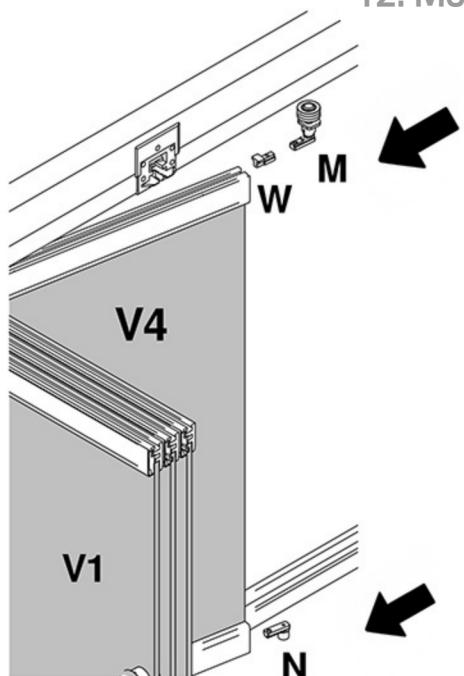

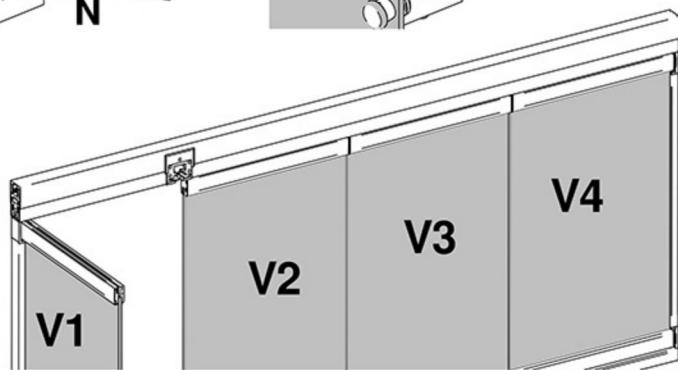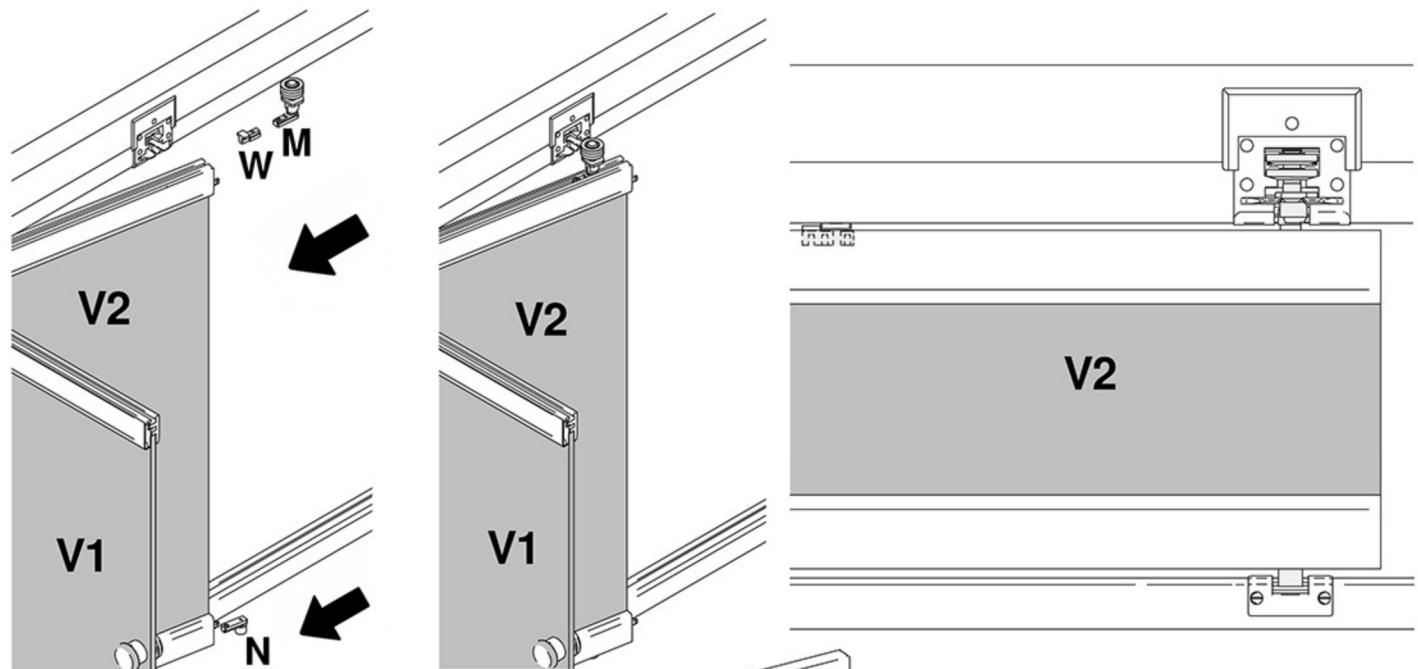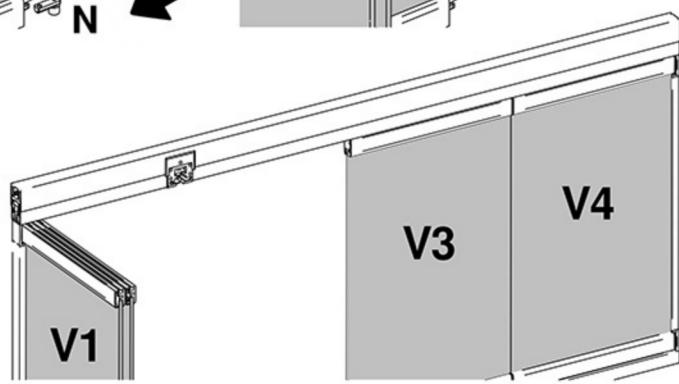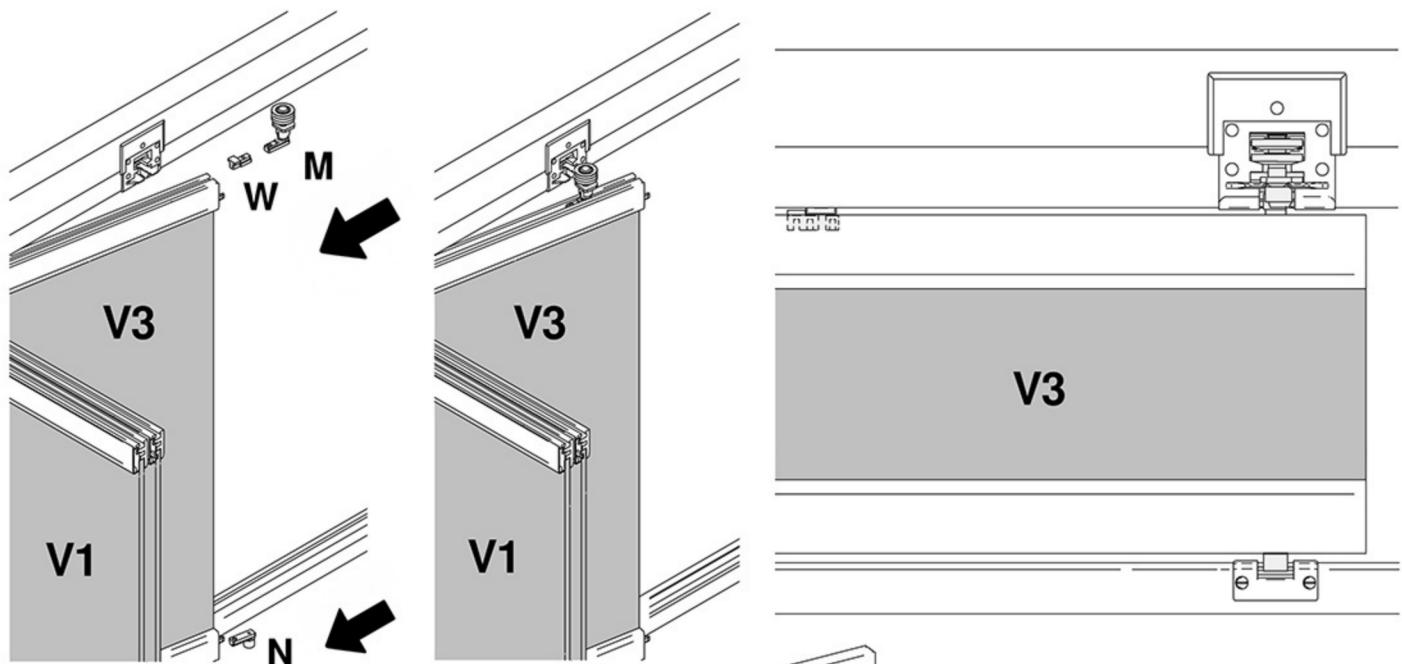


13. Einbau der Pendeltür

13. Swing door installation

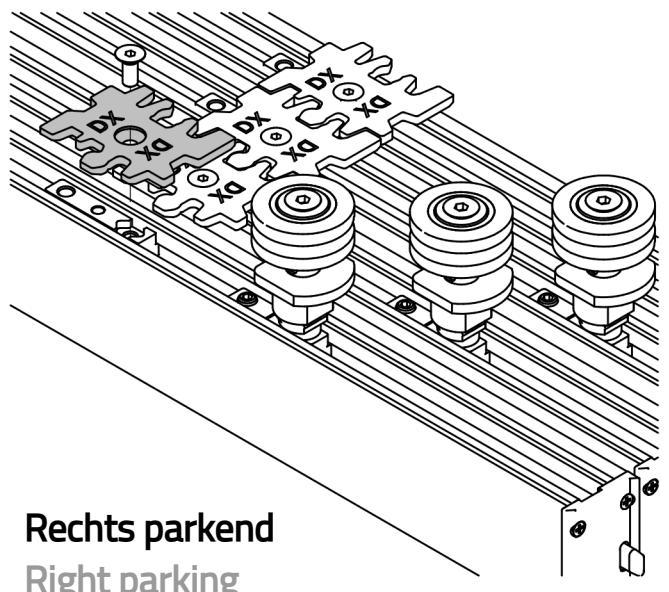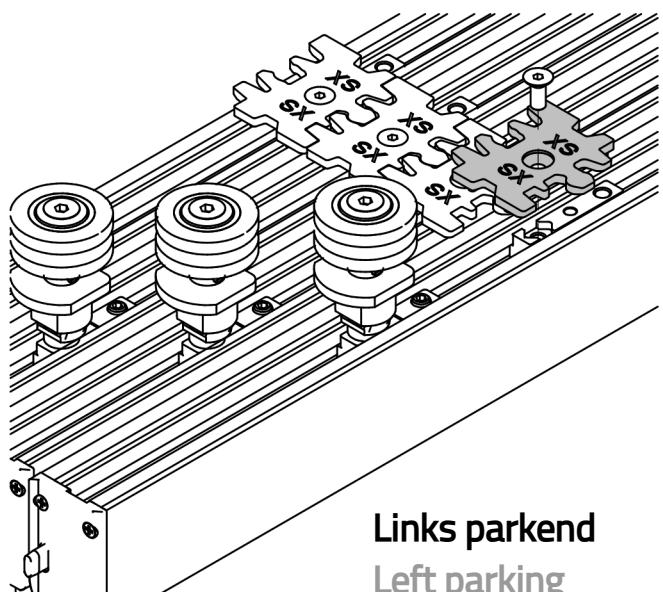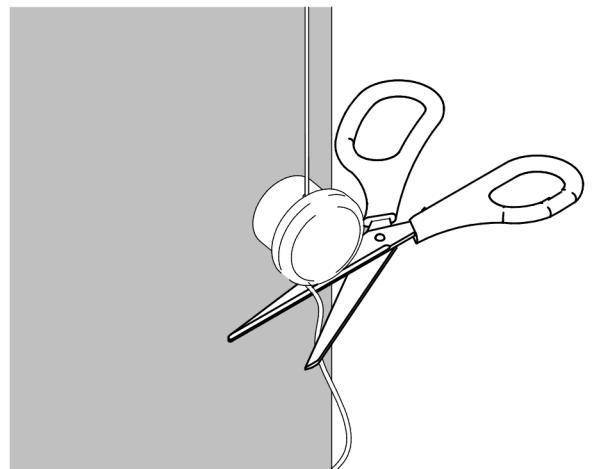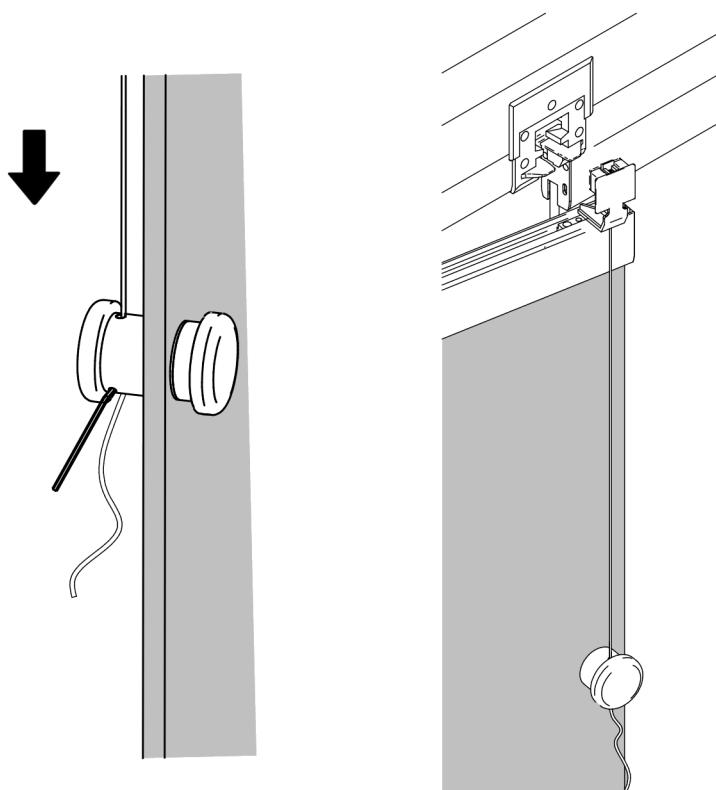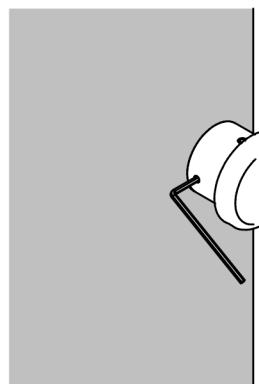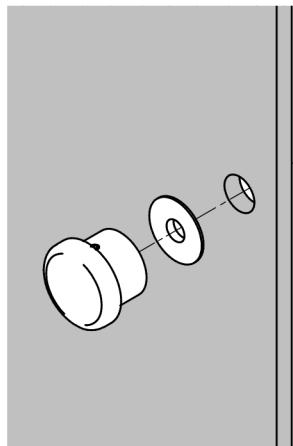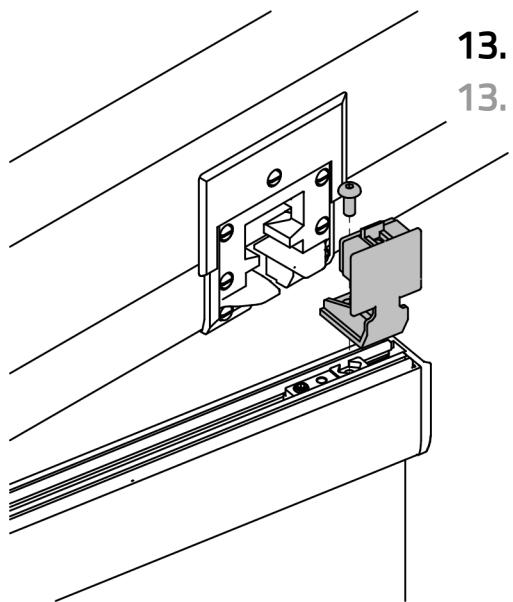

14. Einsetzen der Bürsten

14. Insert brushes

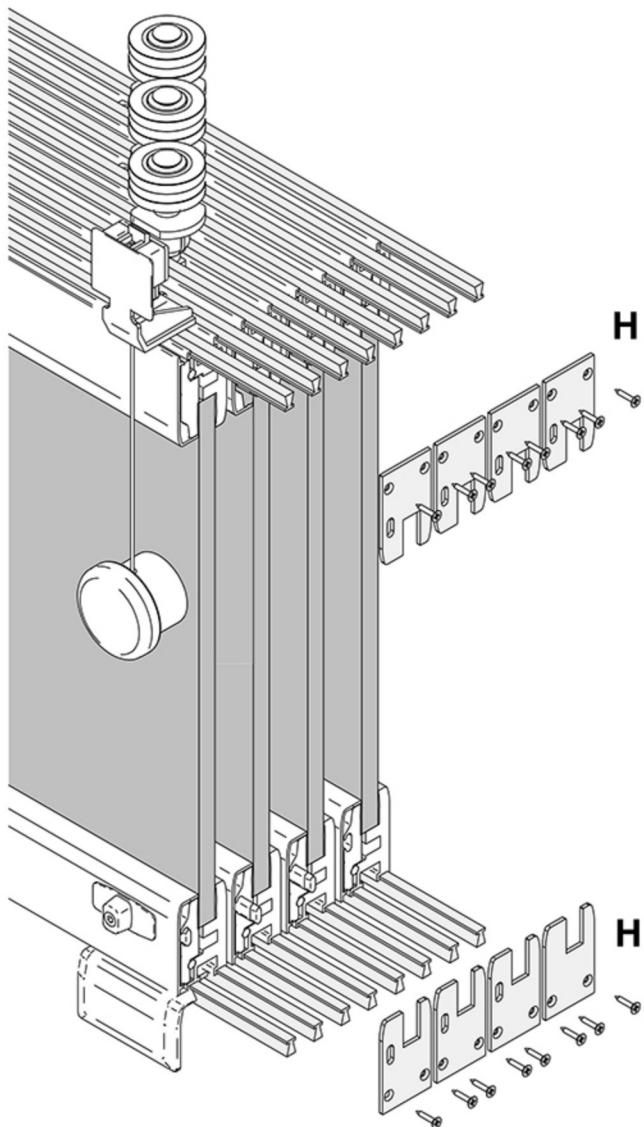

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
E sales@g-fittings.com